


改善箇所説明図

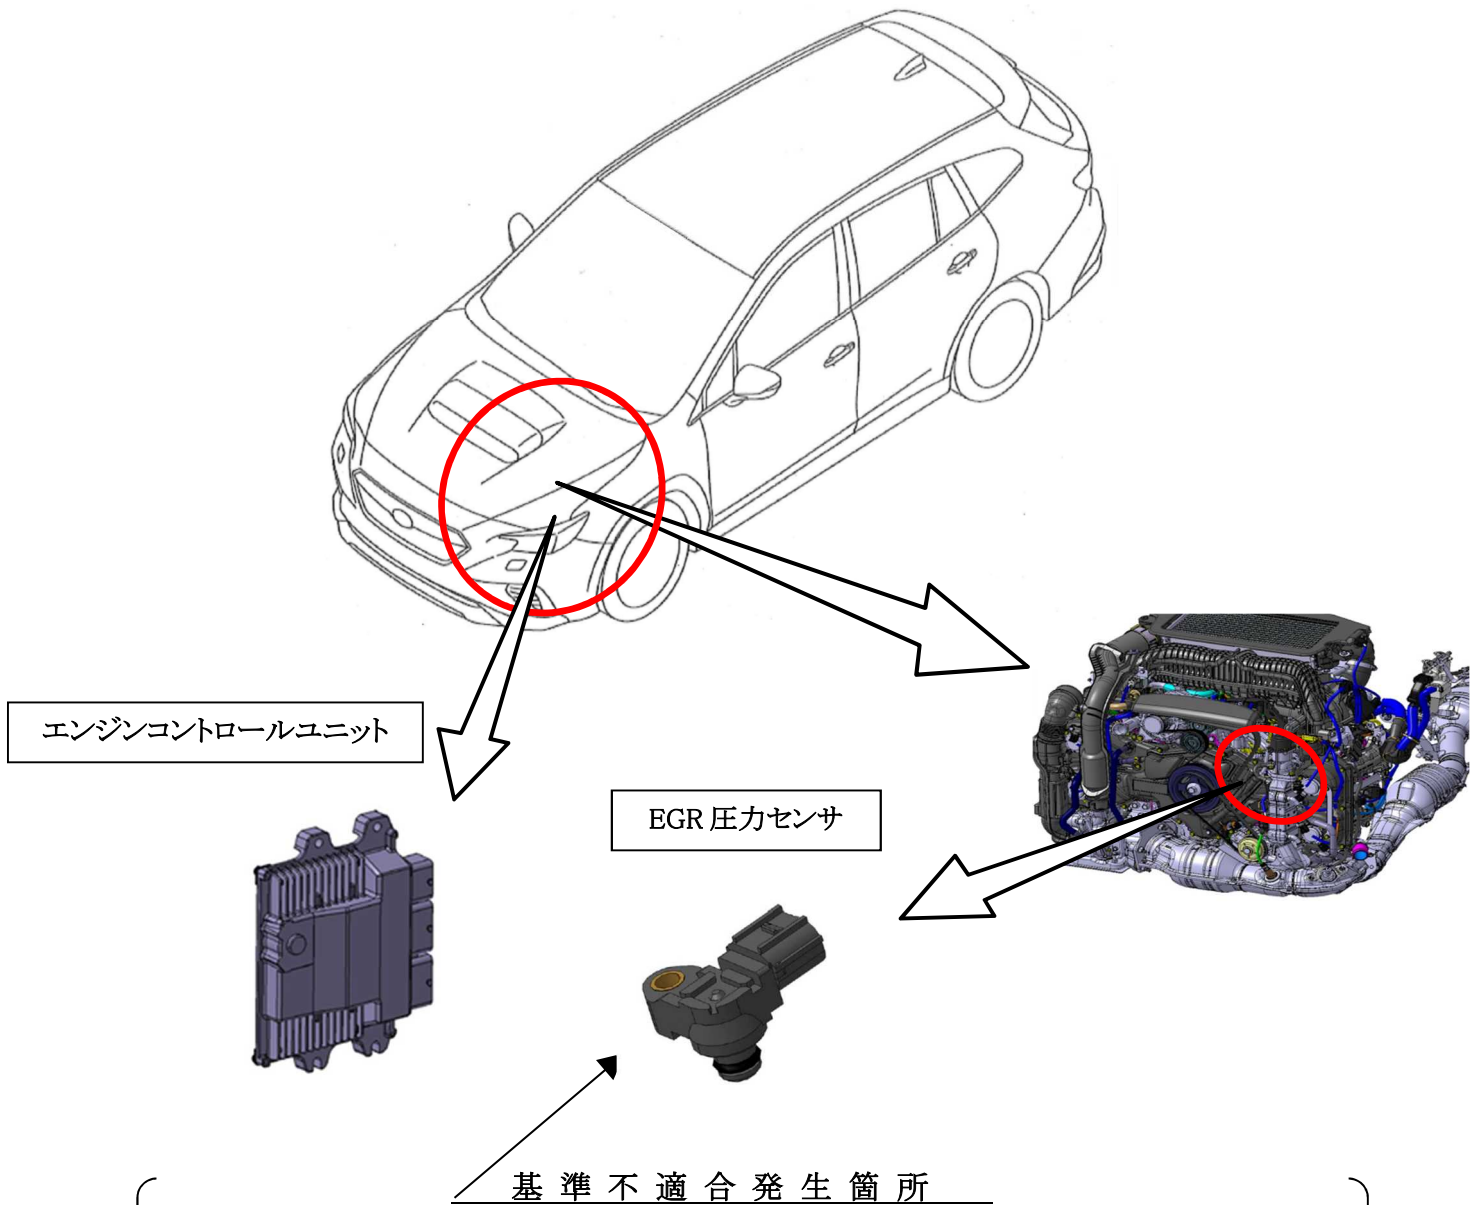

基準不適合発生箇所

排気ガス再循環装置 (EGR) に搭載した EGR 圧力センサにおいて、排気ガスに対する耐力が不足していたため、排気ガスによる腐食からセンサ出力異常を起こし、警告灯点灯、加速不良に至ることがあり、最悪の場合、エンジンが始動できないおそれがある。

改善内容

全車両、EGR 圧力センサを対策品に交換し、エンジンコントロールユニットの制御プログラムを書き換える。

識別

打刻車台番号の6桁数字先頭『上』に黄色ペイントを塗布する。

注: は交換及び書き換えする部品を示す。