


改善箇所説明図

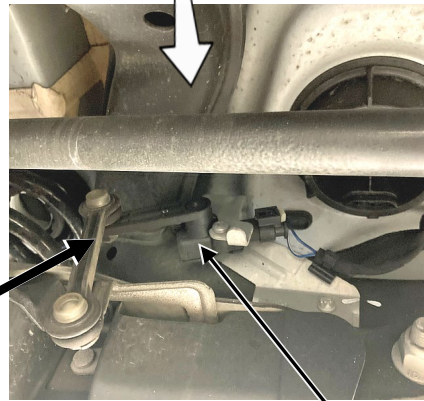

不具合発生箇所

リンケージ

レベルセンサ

注： は、点検する部位を示す。

積載重量に応じて光軸を調整するリアアックスのレベルセンサにおいて、製造時の組み付け指示が不適切なため、リンケージの向きが反対に接続されているものがある。そのため、積載時に前照灯の光軸調整が適切に行われず、対向車の運転手が眩惑するおそれがある。

改善の内容

全車両、レベルセンサのリンケージを点検し、反対に接続されているものは正しい向きに接続しなおす。

識別：車台番号の付近に黄色の識別ペイントを塗布する