


改善箇所説明図③

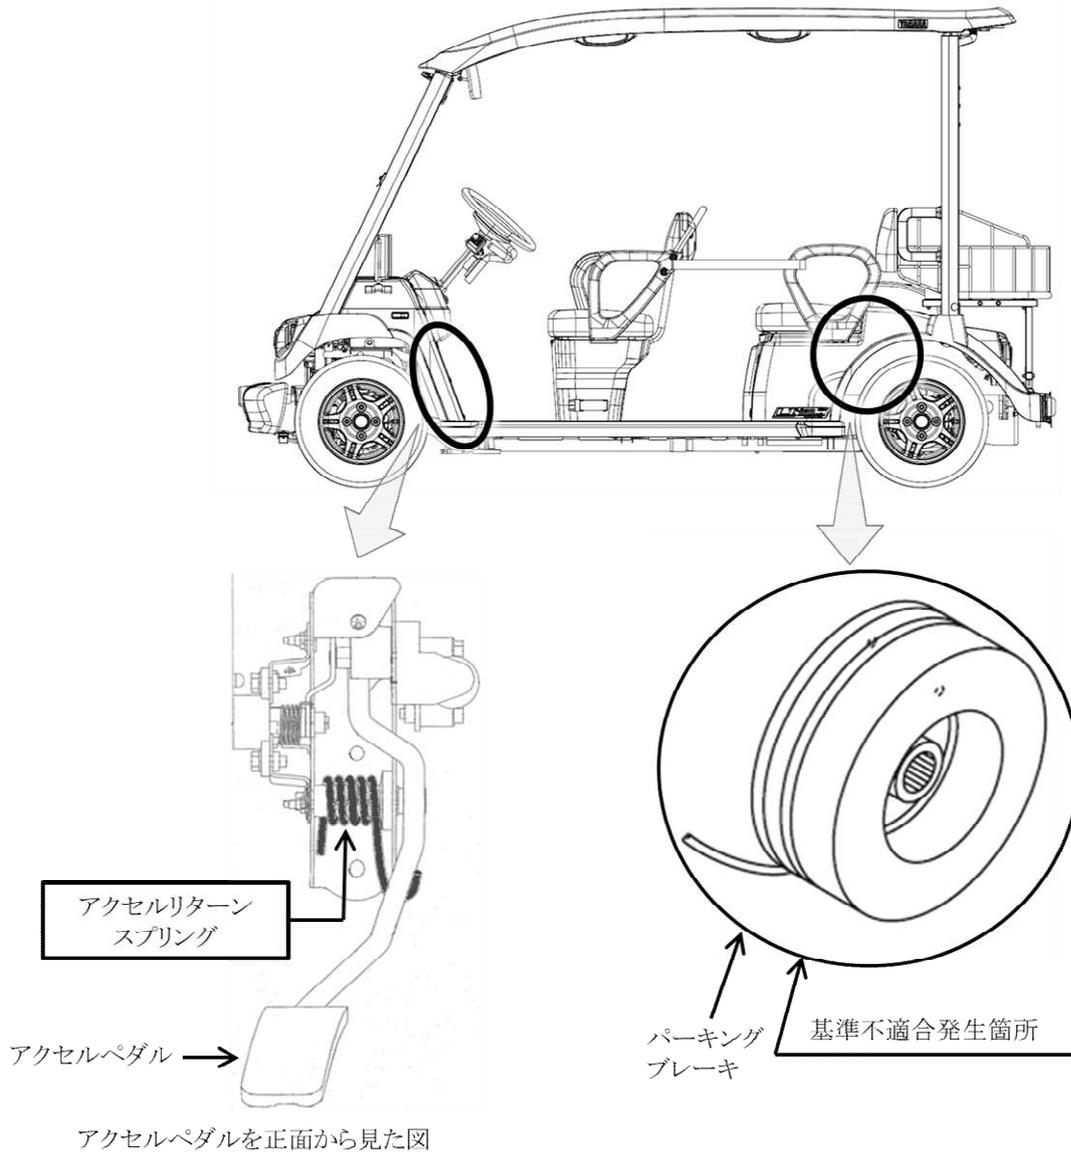

アクセルペダルを戻すためのアクセルリターンスプリングの強度が不足している。そのため、そのまま使用を続けると、当該スプリングが折損し、最悪の場合、アクセルペダルが戻りきらない他、手動運転時に、パーキングブレーキが作動しなくなるおそれがある。

改善の内容：全車両、アクセルリターンスプリングを対策品に交換する。

識別：対策する部品に白色ペイントを塗布する。

注： は交換部品を示す。