


改善箇所説明図

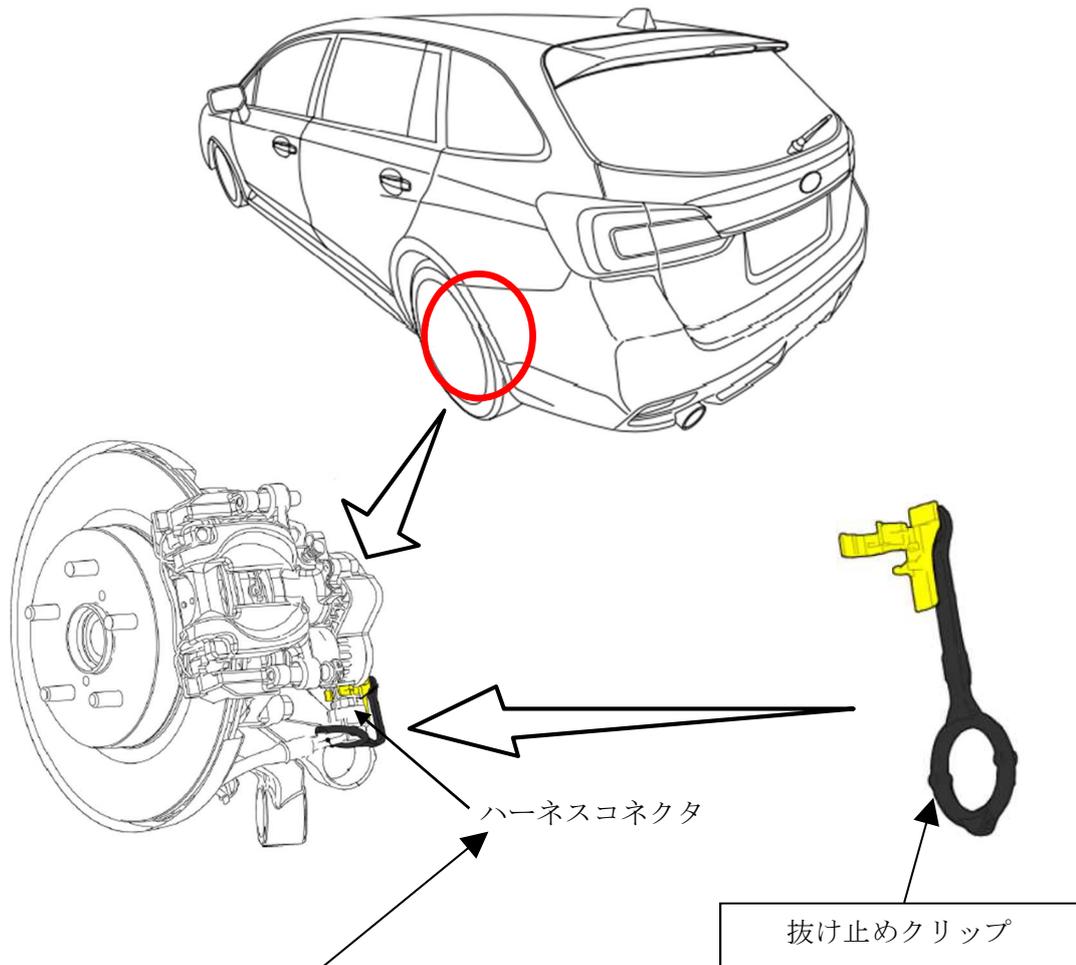

基準不適合発生箇所

電動パーキングブレーキ用のハーネスコネクタにおいて、樹脂材料の選定が不適切なため、融雪剤等の影響からコネクタが割れることがある。そのため、車両振動等によりハーネスコネクタが抜け、警告灯を点灯させ電動パーキングブレーキが作動しない、または解除できなくなるおそれがある。

改善内容

全車両、ハーネスコネクタを点検し、対象であれば抜け止めクリップを装着する。

識別

打刻車台番号 3 桁目『下』に黄色ペイントを塗布する。

注: は追加する部品を示す。