


## 改善箇所説明図

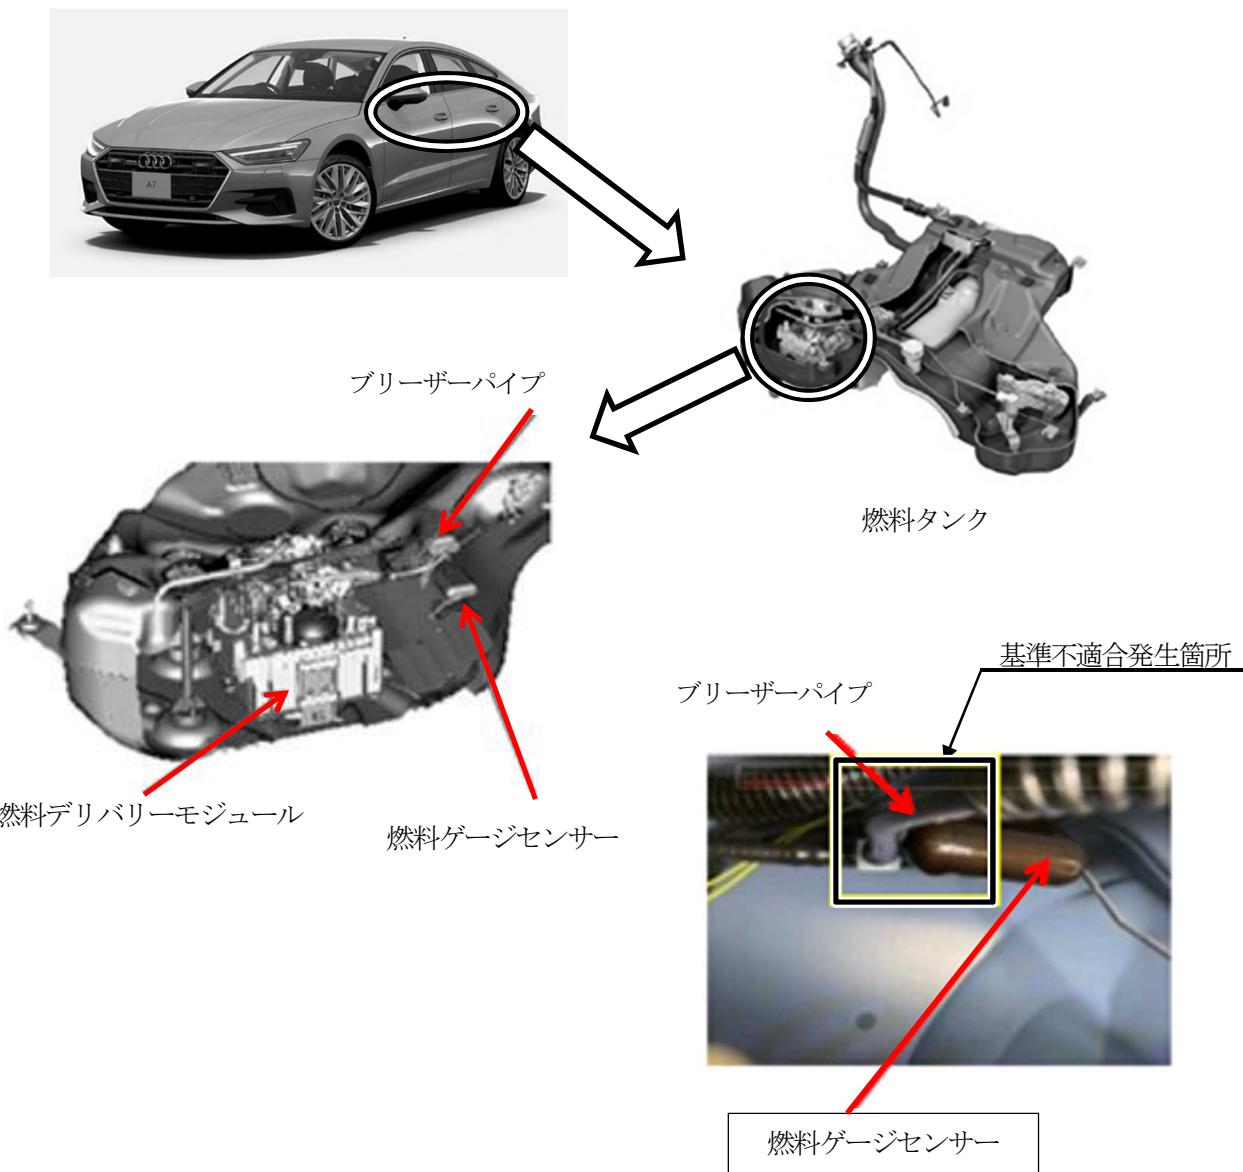

注： [ ] は、交換する部品を示す。

燃料デリバリーモジュールにおいて、燃料ゲージセンサーとブリーザーパイプとの間隔が不適切なため、燃料ゲージセンサーが当該パイプに引っかかることがある。そのため、実際の燃料量と燃料計の指示値が一致せず、燃料が多く表示され、そのままの状態で走行を続けると、燃料切れにより走行不能となるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、燃料ゲージセンサーを対策品と交換する。なお、対策品の準備には時間要するため、準備ができ次第、部品交換を改めて案内する。

識別：「20DN」 と記入したキャンペーンステッカーを車両に貼付する。