
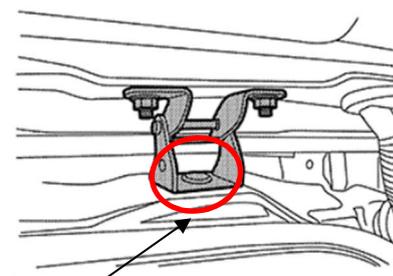


改善箇所説明図

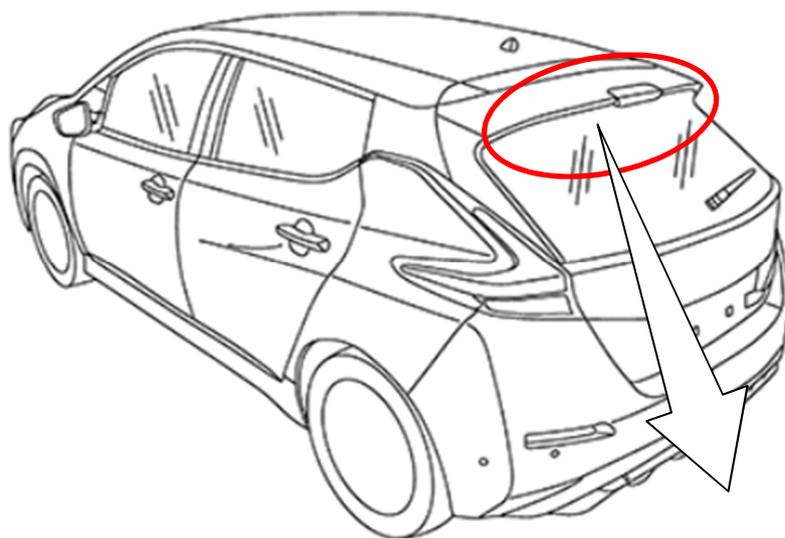

バックドアヒンジ

基準不適合発生箇所

バックドアヒンジにおいて、一部製作工程での作業指示および検査指示が不適切なため、車体への締結ナットが規定以上の締付トルクで締結されたものがある。そのため締結ボルトが変形し、最悪の場合、ヒンジの片側が外れて、保安基準第 18 条に規定された堅ろう性の基準に抵触するおそれがある。

改善の内容

全車両、バックドアヒンジと締結ナットを交換する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注： は、交換部品を示す。