


改善箇所説明図

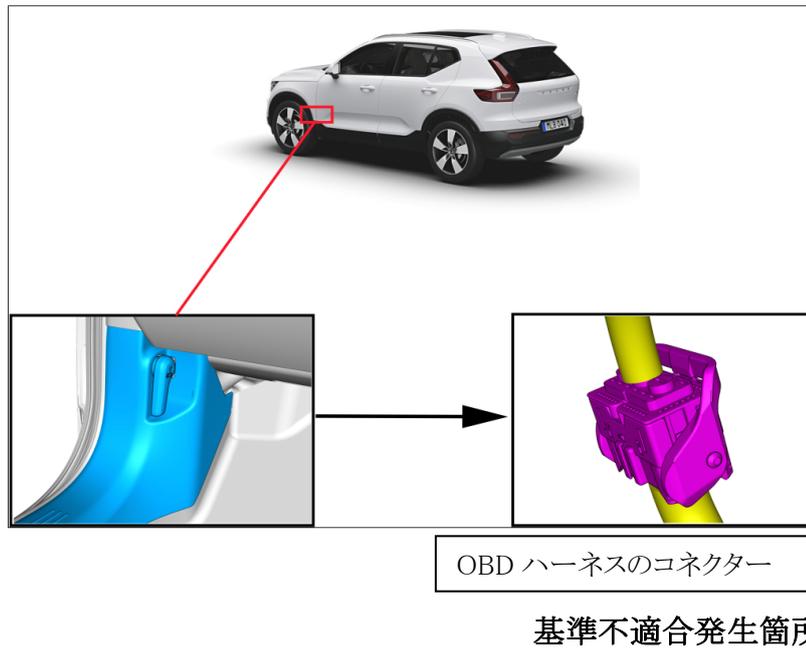

基準不適合発生箇所

OBD のハーネスにおいて、ハーネス設計工程の管理が不適切なため、配線の接続位置が仕様とあっていないことがある。そのため汎用の診断器で車両と通信ができないおそれがある。

改善の内容

全車両、OBD のハーネスの配線を正規の位置に修正する。

識別

運転者席側ドアアヒンジ取り付けボルト(上側)の頭に白ペンを塗布する。

注: は不具合箇所を示す。