


改善箇所説明図

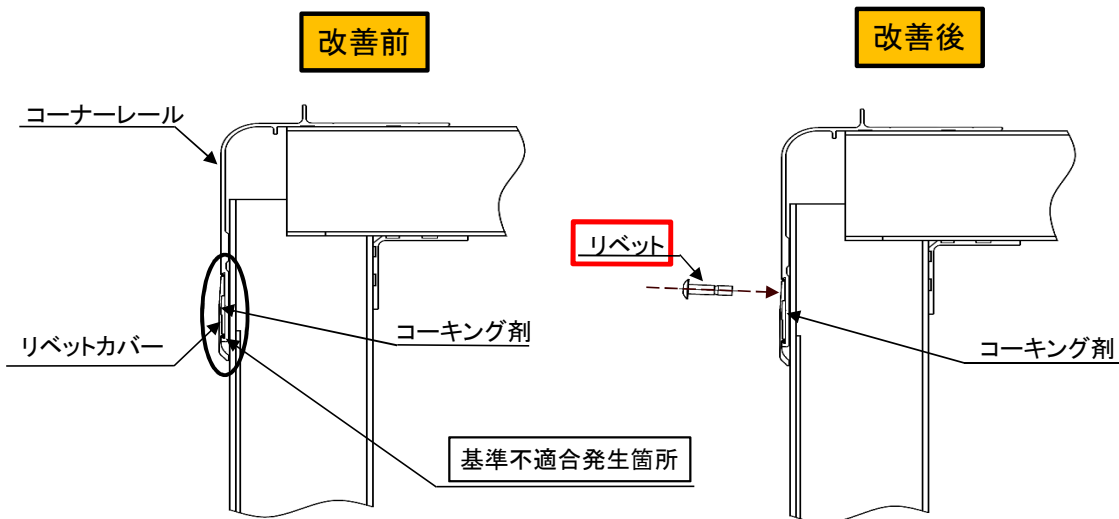

 は追加部品を指す

大型冷蔵冷凍車の荷箱において、コーナーレール部リベットカバーの接合が不十分なものがある。そのため走行時の負荷により、リベットカバーの端部がコーナーレールより浮き上がり、最悪の場合、垂れさがり他の交通の妨げになるおそれがある。

【改善措置の内容】

全車両のリベットカバーを点検し、浮きが無いものはリベットカバーの最後端部にリベット締結を行い、浮き有るものについてはリベットカバーを交換の上、最後端部にリベット締結を行う。

【識別】

対策部品等の有無にて容易に識別可能なため、識別は行わない。