



改善箇所説明図

通称名:メガーヌR.S.

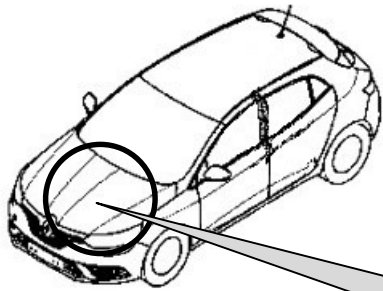

潤滑オイルパイプ

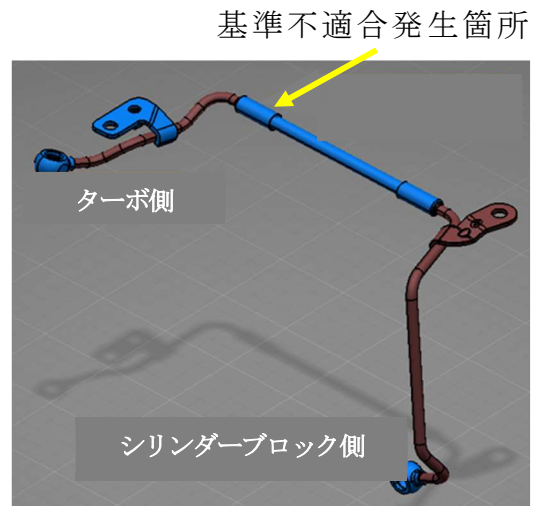

注: は、交換する部品を示す。

ターボチャージャーの潤滑オイルパイプに亀裂が生じてオイル漏れが発生し、車内でのオイル臭や警告灯が点灯することがある。また最悪の場合、発煙に至るおそれがある。


改善措置の内容

全車両、ターボチャージャーの潤滑オイルパイプを対策品に交換する。

識別


ブルーステッカーの空欄に0DQJと記入し、トランク床面の右側パネルに貼り付ける。

ブルーステッカー：
寸法： 縦6.5cm、横7.5cm
色： 青地に黒枠を印刷

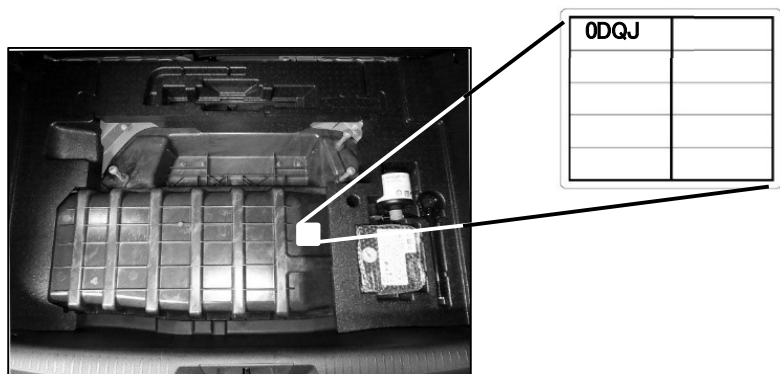

改善箇所説明図

通称名:アルピーヌ A110

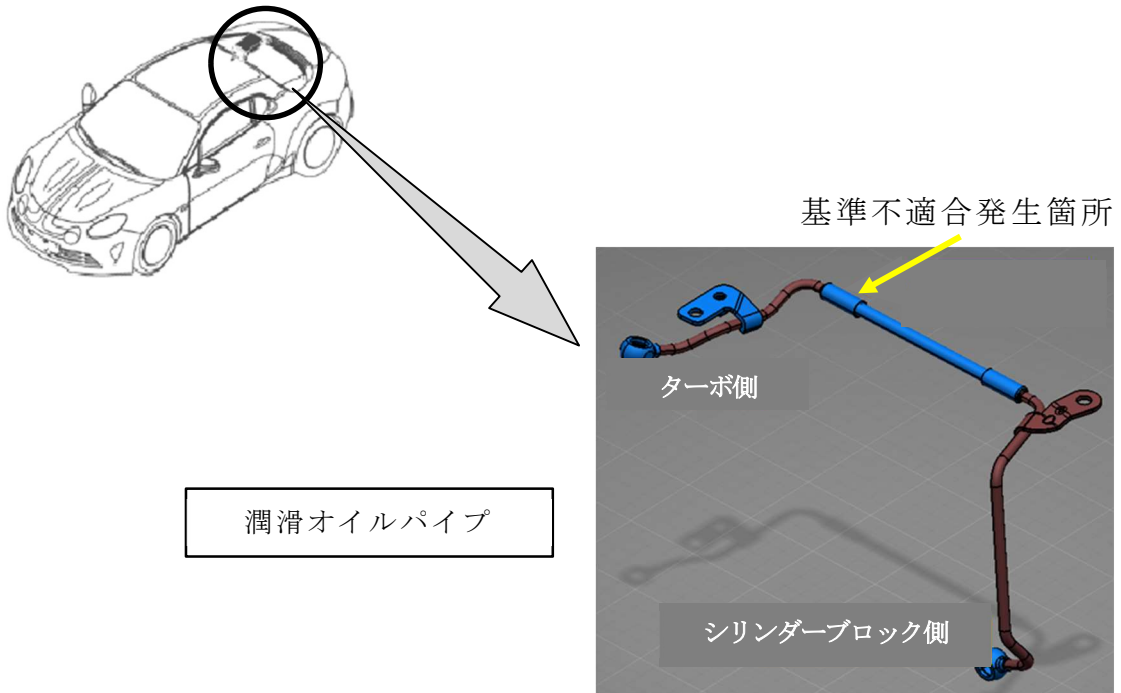

注: は、交換する部品を示す。

ターボチャージャーの潤滑オイルパイプに亀裂が生じてオイル漏れが発生し、車内でのオイル臭や警告灯が点灯することがある。また最悪の場合、発煙に至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ターボチャージャーの潤滑オイルパイプを対策品に交換する。

識別

ブルーステッカーの空欄に0DWBと記入し、トランク床面の右側パネルに貼り付ける。

ブルーステッカー：
寸法： 縦6.5cm、横7.5cm
色： 青地に黒枠を印刷

