


改善箇所説明図

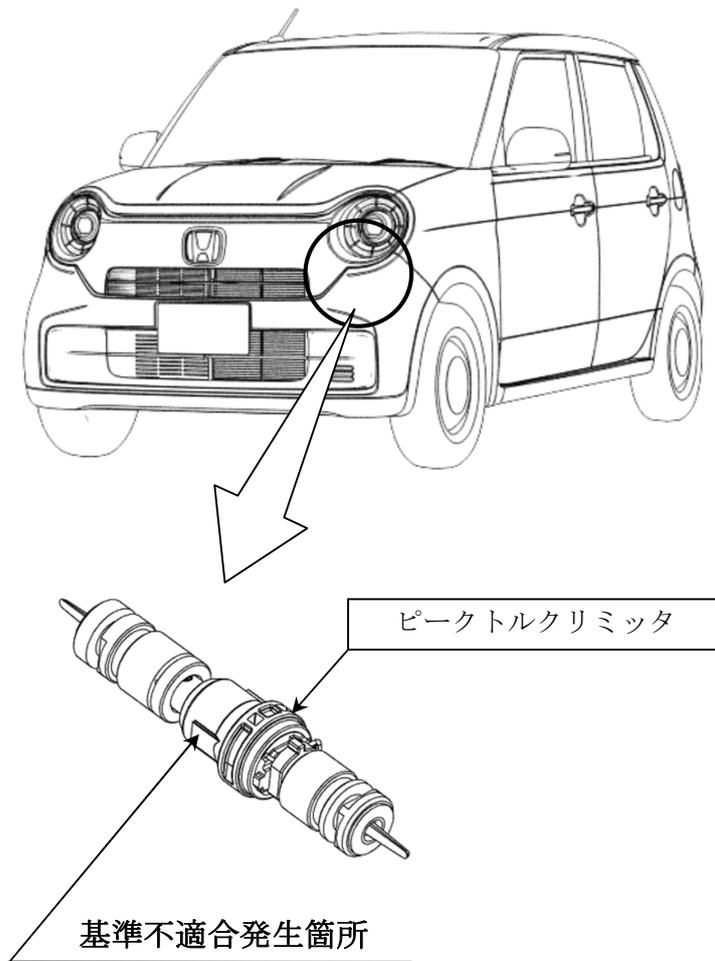

手動変速機を搭載した車両において、ピークトルクリミッタの樹脂製ハウジングの成形条件が不適切なため、当該ハウジングの強度が低下したものがある。そのため、クラッチの繰り返し操作によりハウジングが破損し、クラッチ液が漏れ、最悪の場合、クラッチ操作ができず変速できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ピークトルクリミッタを良品と交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：車台番号打刻の下一桁目上部に黄色ペイントを塗布する。