


改善箇所説明図

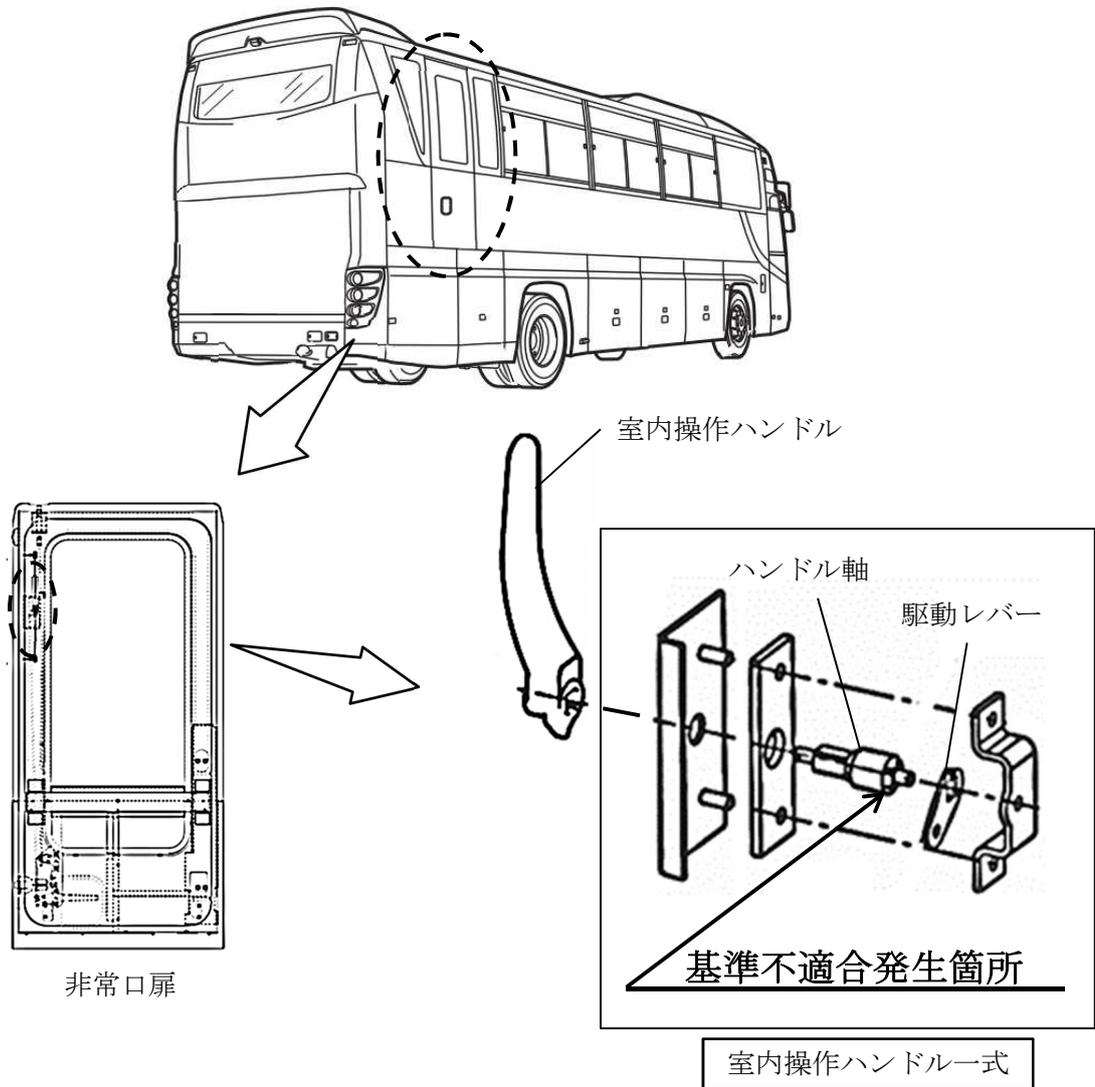

注： は交換する部品を示す。

大型バスの非常口扉において、室内操作ハンドルの軸と駆動レバーの嵌合構造が不適切なため、嵌合代が不足しているものがある。そのため、ハンドル操作時に空転し非常口扉が開かないおそれがある。

改善の内容：

全車両、室内操作ハンドル一式を対策品に交換する。

識別：運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレートの左上に白色ペイントを塗布する。