


改善箇所説明図

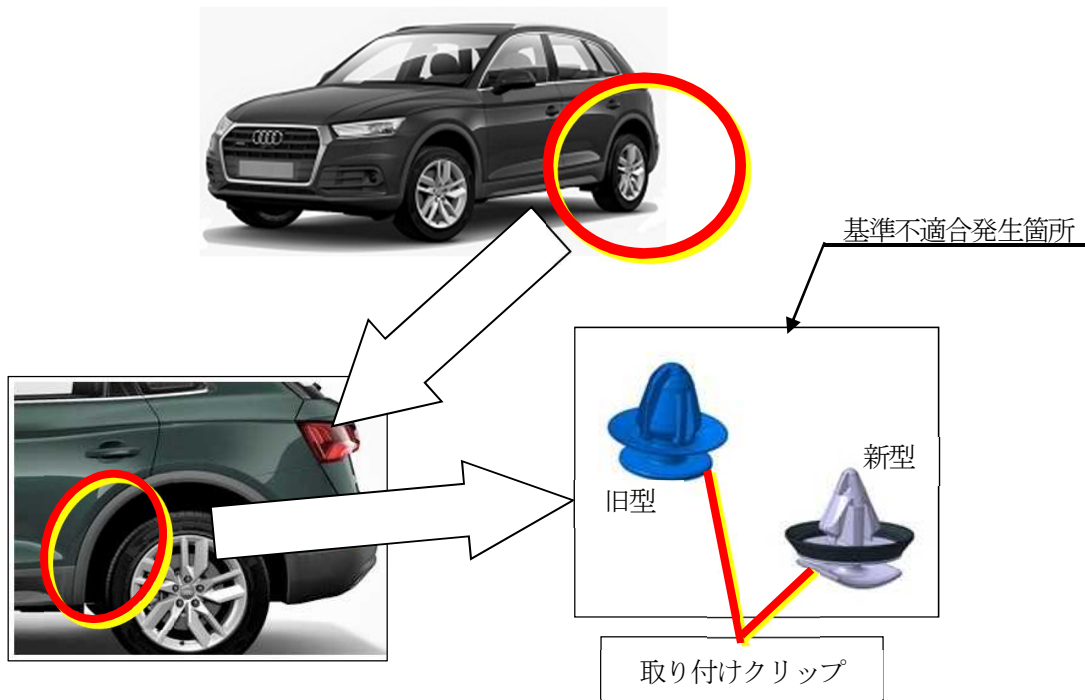

注： は、交換する部品を示す。

後部フェンダー内側の樹脂製カバーにおいて、取り付けクリップの形状が不適切なため、走行振動等により取り付けクリップが緩むことがある。そのため、当該クリップが外れ、最悪の場合、走行中に当該樹脂製カバーが脱落するおそれがある。

改善の内容

全車両、取り付けクリップを対策品に交換する。

識別：「66K8」と記入したキャンペーンステッカーを車両に貼付する。