


改善箇所説明図②

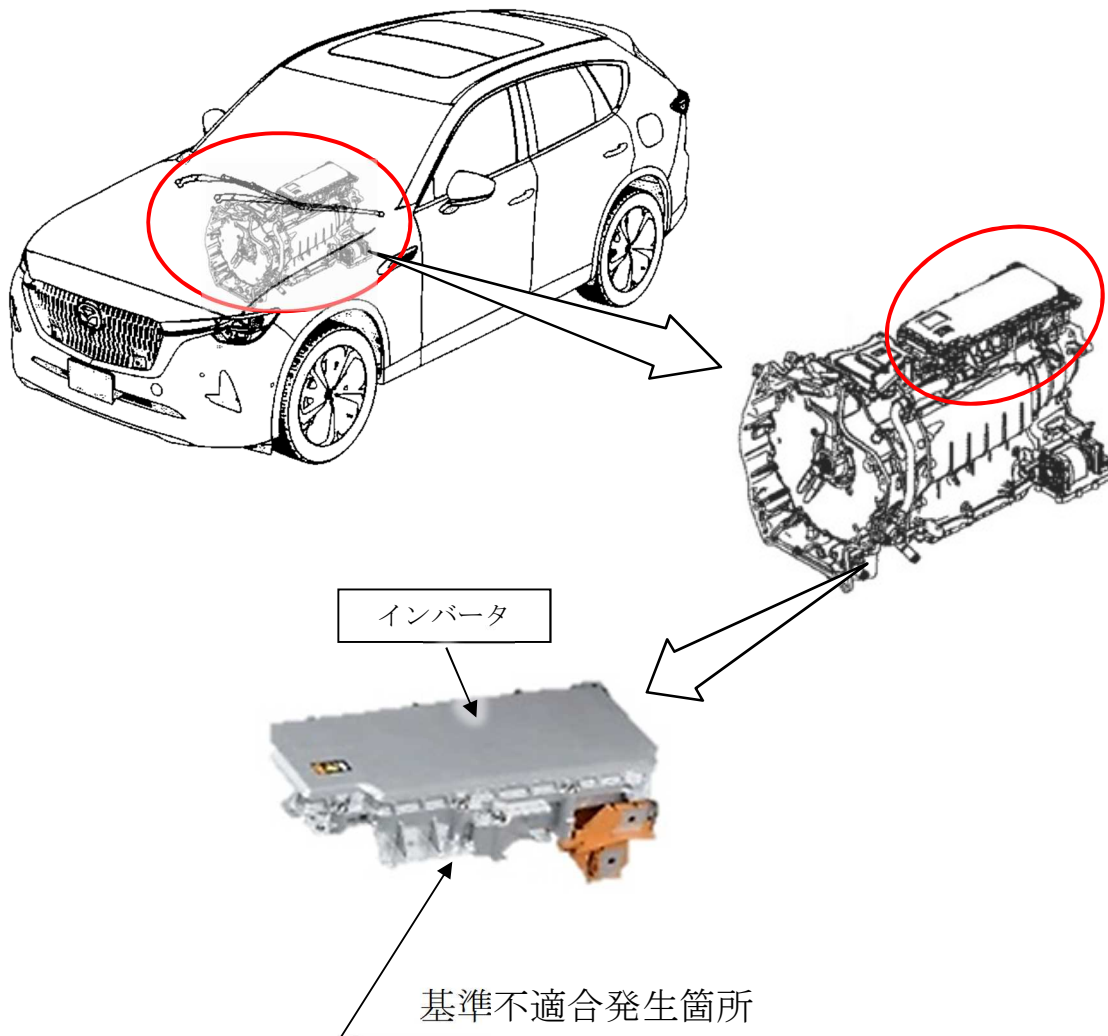

電力変換装置（インバータ）において、制御プログラムが不適切なため、押しボタンスタートをオフした直後にオンするとインバータが起動しないことがある。そのため、アイドリングストップ後にエンジンが再始動できない。また、バッテリーへの充電が停止するため、充電警告灯が点灯し、最悪の場合エンストするおそれがある。

改善の内容

全車両、インバータの制御プログラムを対策プログラムに修正する。

識別：左リヤドア・ロアヒンジ取付けボルト（上側）の頭に黄ペンを塗布する。

注) は、プログラムを修正する部品を示す。