


# 改善箇所説明図

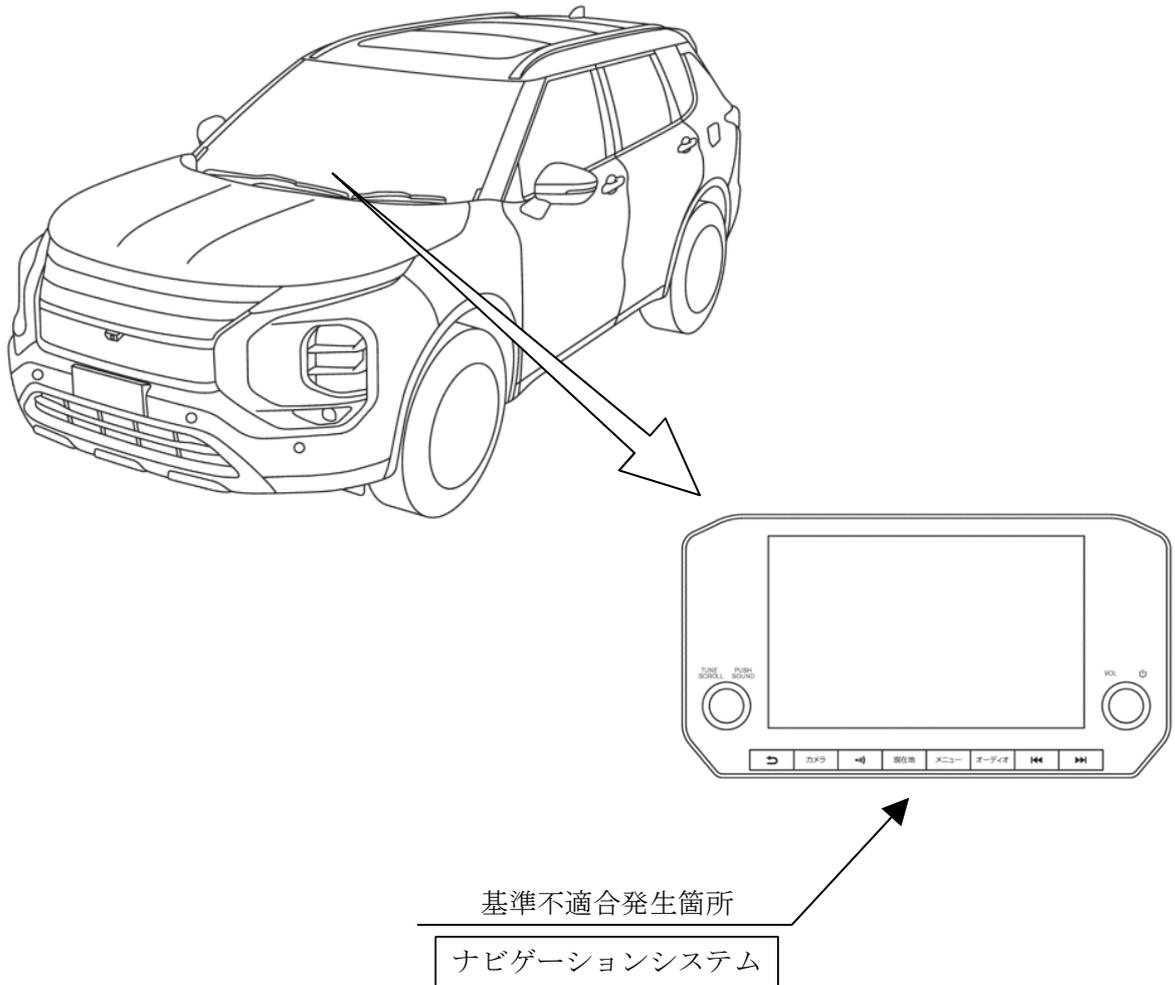

ナビゲーションシステムにおいて、起動中の負荷が大きくなると画面処理が適切に行われなため、システム起動直後に車両を後退させると、一時的にカメラ映像が途切れる場合がある。その場合、直前直左が視認できず、保安基準第44条(後写鏡等の基準)に適合しなくなるおそれがある。

## 改善の内容

全車両、カメラ映像が途切れないよう、ナビゲーションシステムの制御プログラムを対策仕様に書き替える。

注：図中の  内は、プログラムを書き替える部品を示す。

識別：運転者席側ドアチェッカーのヒンジにあるピン上側の頭部に、白または黄色のペイントを塗布する。