


改善箇所説明図

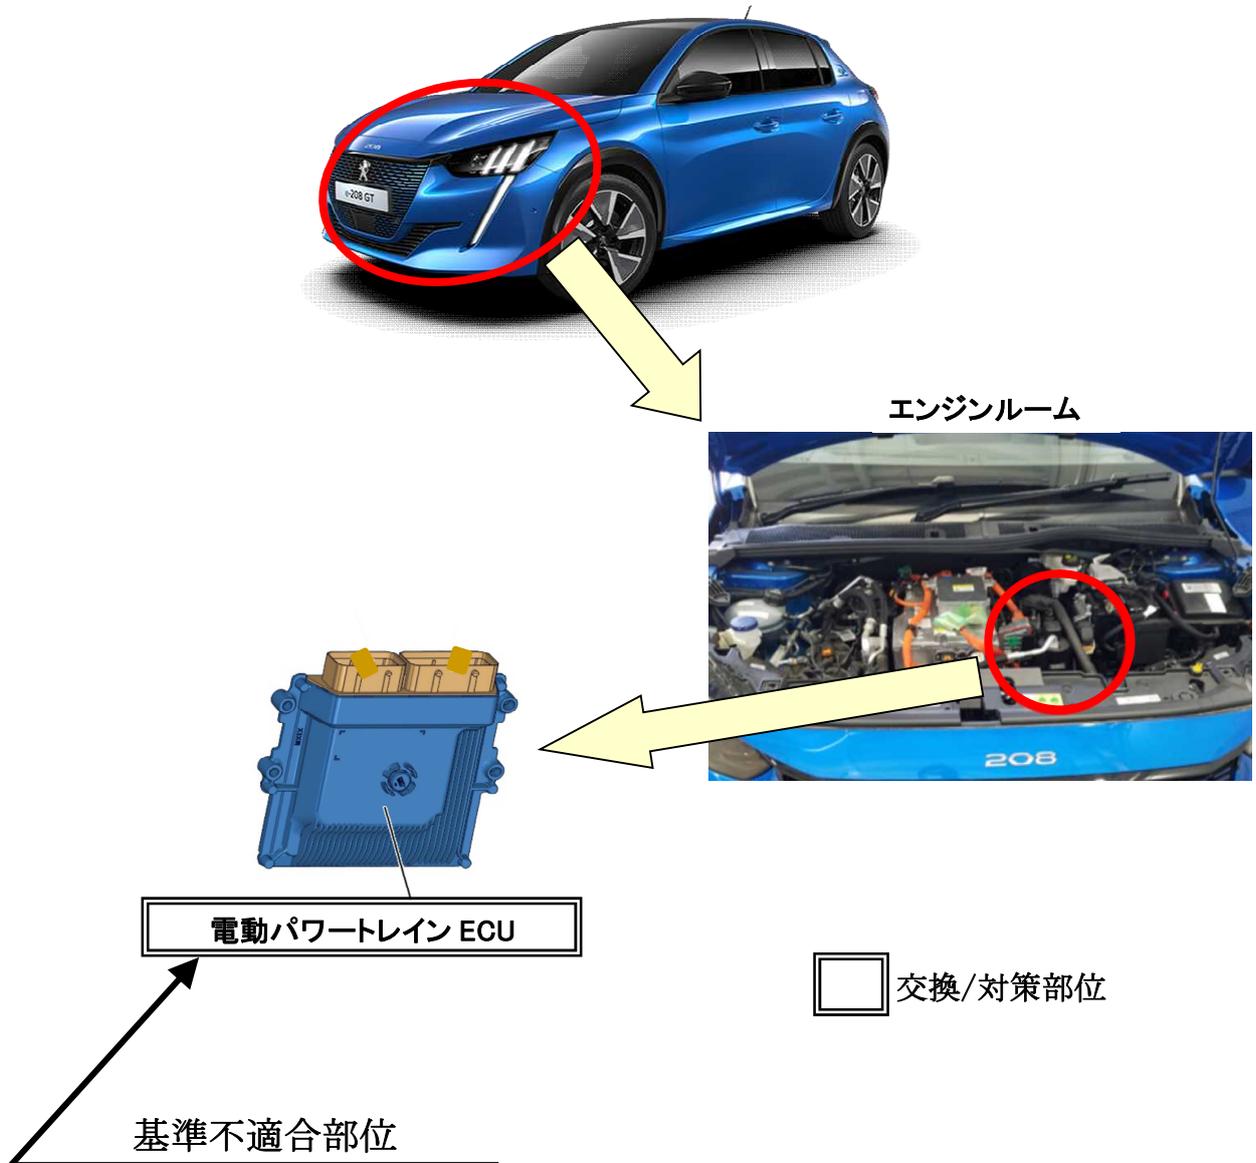

電動パワートレインECUにおいて、電源制御プログラムが不適切なため、電動コンプレッサーの絶縁不良が発生した場合、セーフモードにより走行停止する。

改善の内容

全車両、電動パワートレイン ECU の電源制御プログラムを修正プログラムに更新し、セーフモードにおいても走行可能な状態を維持する。

識別 : 車台番号打刻の車台番号の最左から2桁目の上部に黄色のペイントを塗る。