


## 改善箇所説明図

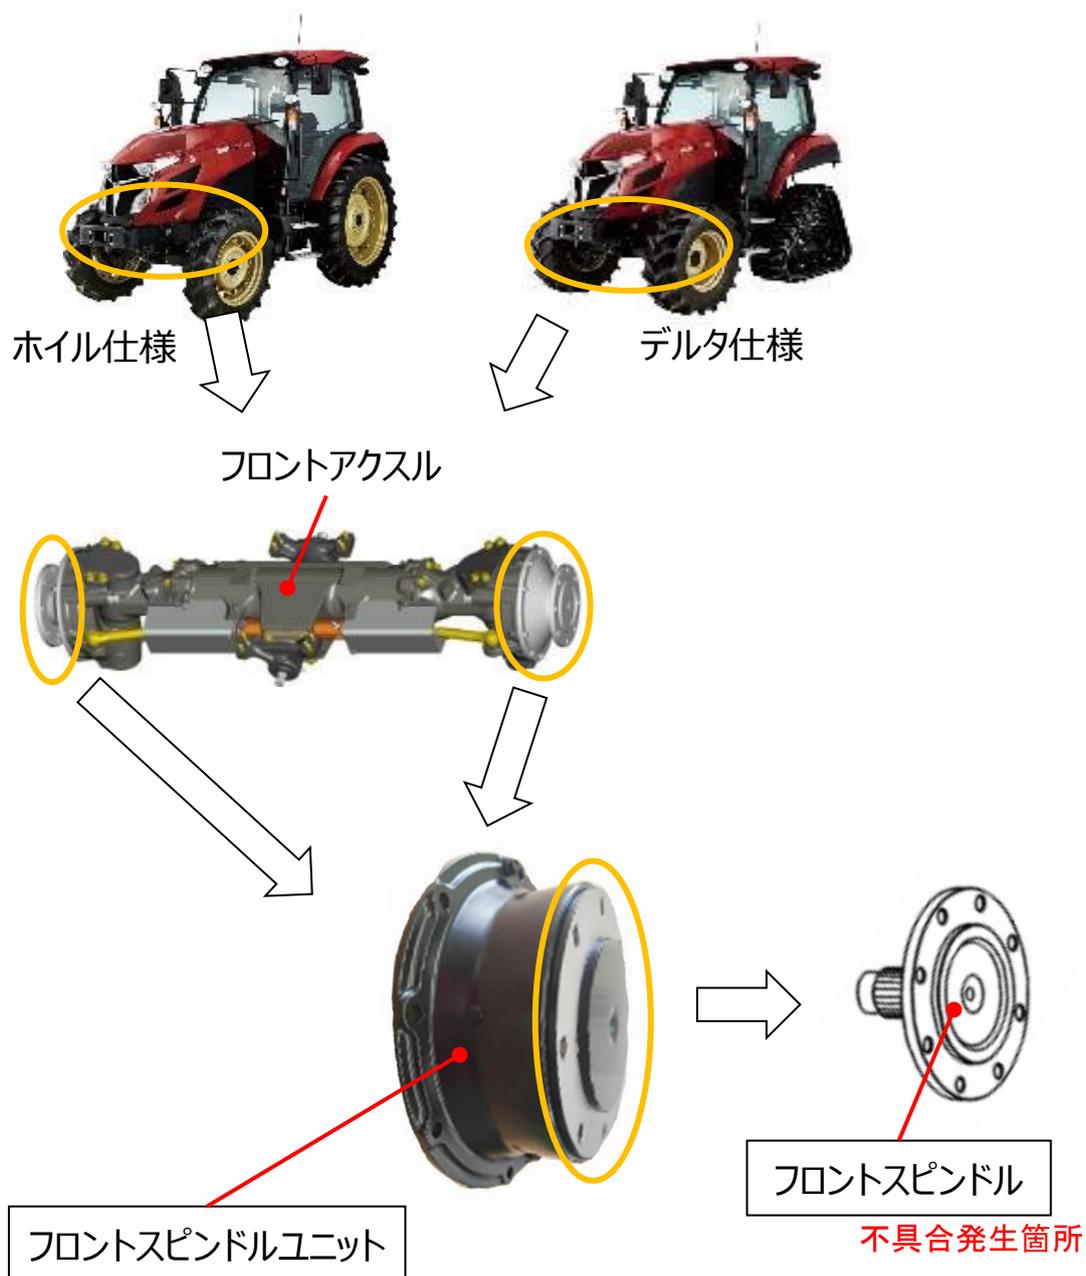

### 不具合発生箇所

農耕用トラクタのフロントスピンドルにおいて、設計段階の評価が不適切なため、強度が不足している。そのため、フロントウエイトやフロント作業機を装着した状態で、旋回操作の繰返しにより、フロントスピンドルに亀裂が入るものがある。そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、当該箇所が破断し、タイヤが脱落するおそれがある。

### 改善内容

全車両、左右のフロントスピンドルユニットを対策品と交換する。

は交換部品を示す。

### 識別

運転席後部のフレームにNo.5333のステッカーを貼付する。