


## 改善箇所説明図

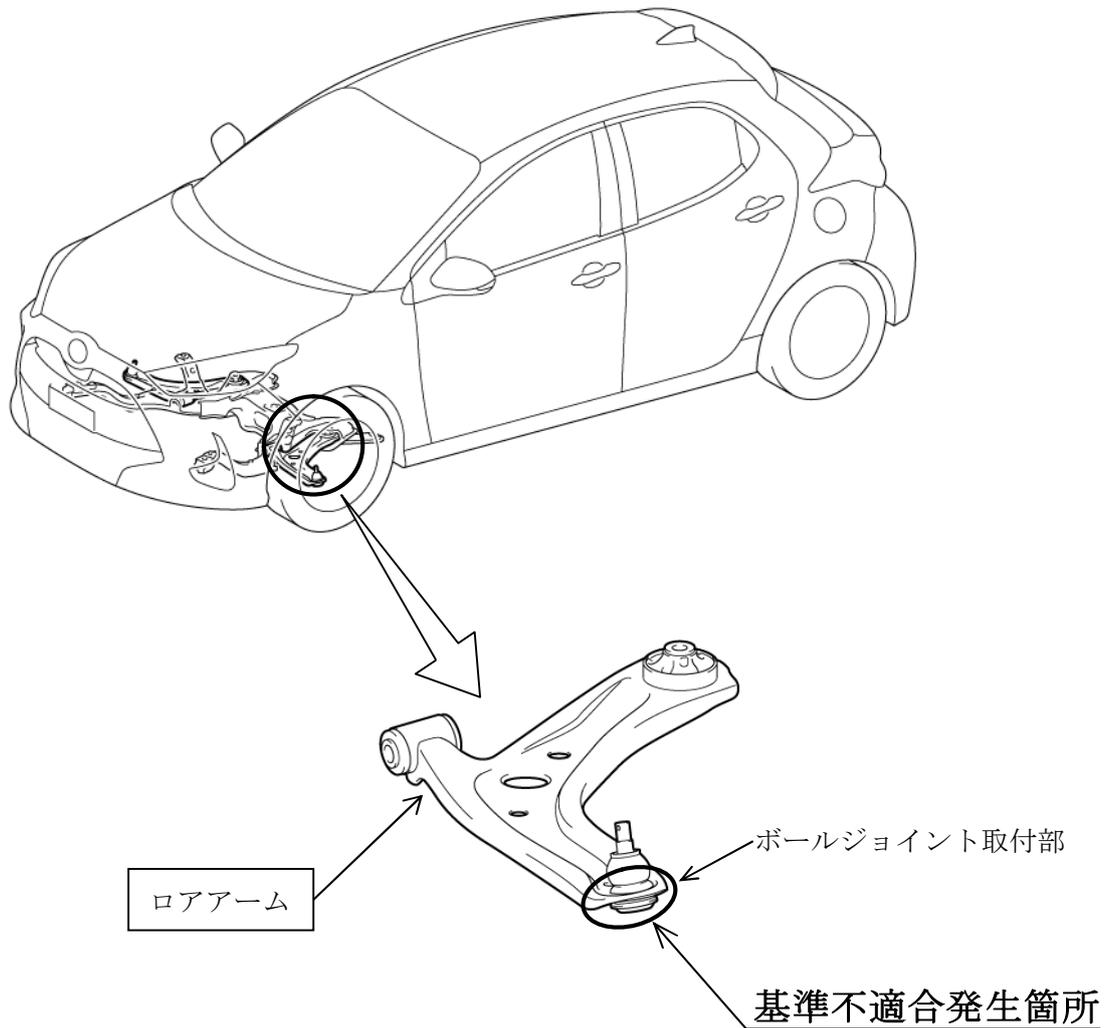

注：□ は交換部品を示す。

前輪緩衝装置のロアアームにおいて、ボールジョイント取付部の製造が不適切なため、亀裂が生じているものがある。そのため、凹凸路面等を繰り返して走行すると亀裂が進展し、最悪の場合、ロアアームが破断し、ボールジョイントが脱落して走行安定性を損なうおそれがある。

### 改善の内容

全車両、左右ロアアームを点検し、亀裂が生じているものは良品と交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻位置のハイフン後1桁目の上に黄色ペイントを塗布する。