


## 改善箇所説明図



ビークルコントロールモジュール

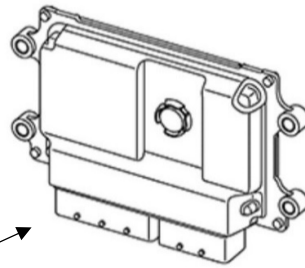

### 基準不適合発生箇所

e-POWER車及び電気自動車のビークルコントロールモジュールにおいて、開発時にモーター出力制御プログラムの評価が不十分なため、プログラムに不備がある。このため、クルーズコントロール(インテリジェントクルーズコントロール、プロパイロットを含む)による走行を終了した直後に特定の操作をした場合に、意図しない加速をするおそれがある。

### 改善の内容

全車両、ビークルコントロールモジュールの制御プログラムを修正する。

識別：黄色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注：  は、プログラムを修正する部品を示す。