


## 改善箇所説明図

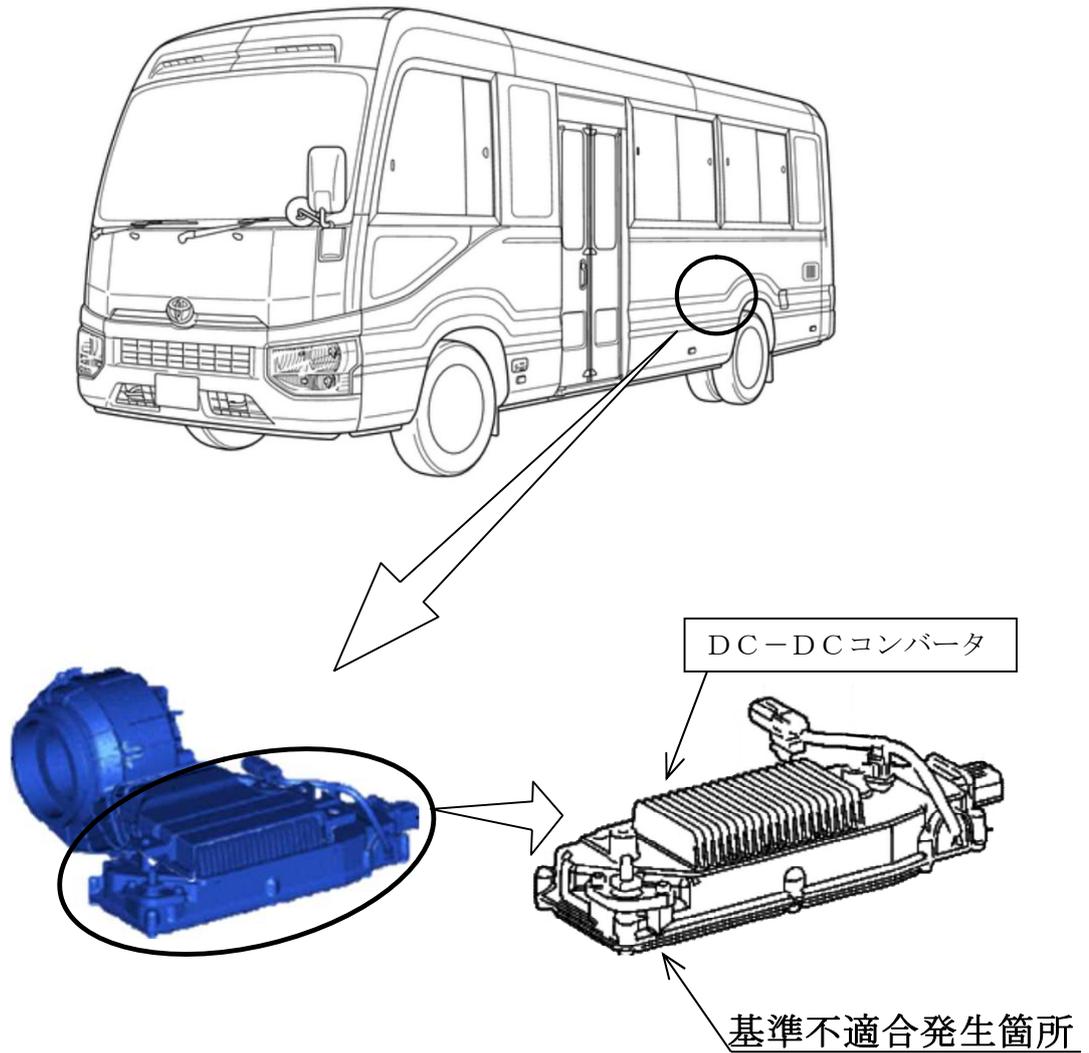

電圧変換装置（DC-DCコンバータ）の電流整流モジュールにおいて、内部の部品構造が不適切なため、製造ばらつき等により使用過程で当該モジュールが故障した際、短絡回路が形成されることがある。そのため、警告灯が点灯するとともに補機バッテリーから電流が流れ続けて発熱し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

### 改善の内容

全車両、DC-DCコンバータを対策品に交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻の左下部に黄色ペイントを塗布する。