


改善箇所説明図

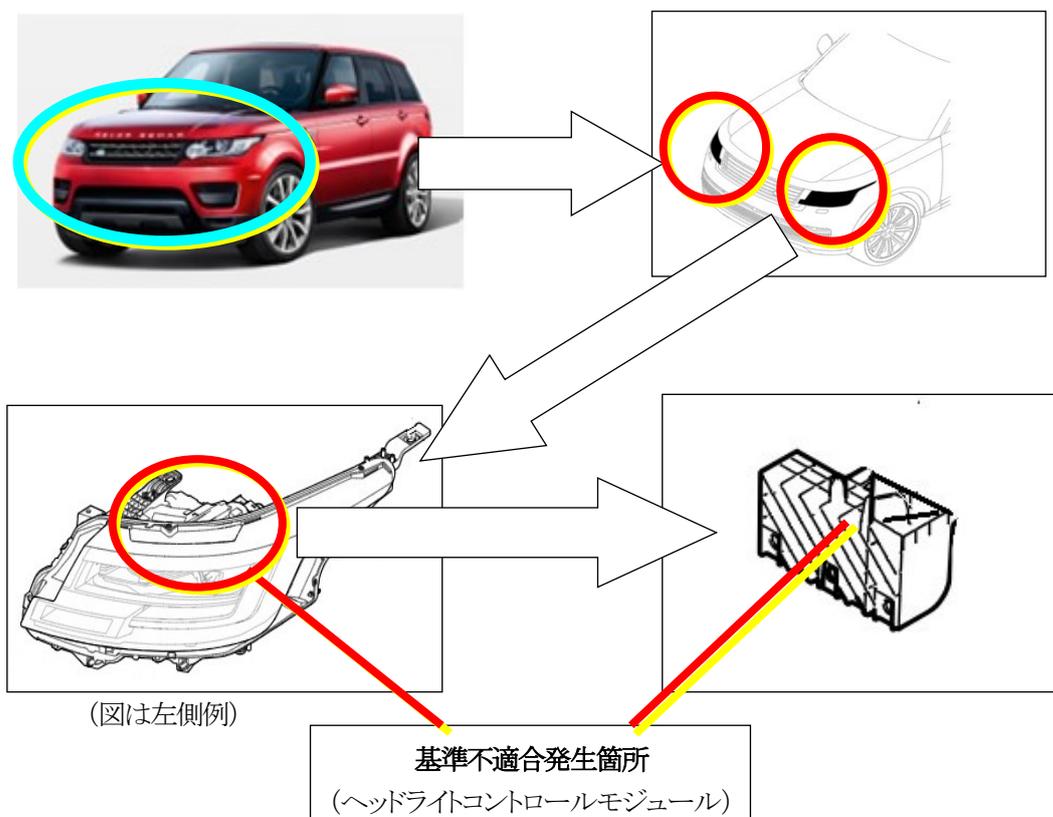

注： は、プログラム更新部を示す。

基準不適合発生箇所

前部灯火器を制御するヘッドライトコントロールモジュールにおいて、不適切なプログラムがインストールされている為、車両起動時に実行される動作確認プログラムが完了できないことがある。そのため、前照灯、昼間走行灯、車幅灯、方向指示器のスイッチを入れても動作しない恐れがある。

改善の内容

全車両、ヘッドライトコントロールモジュールのプログラムを更新する。
識別：左側ヘッドライト取付ボルトに(上図の右上端部)銀ペイントを塗布する。