


# 改善箇所説明図

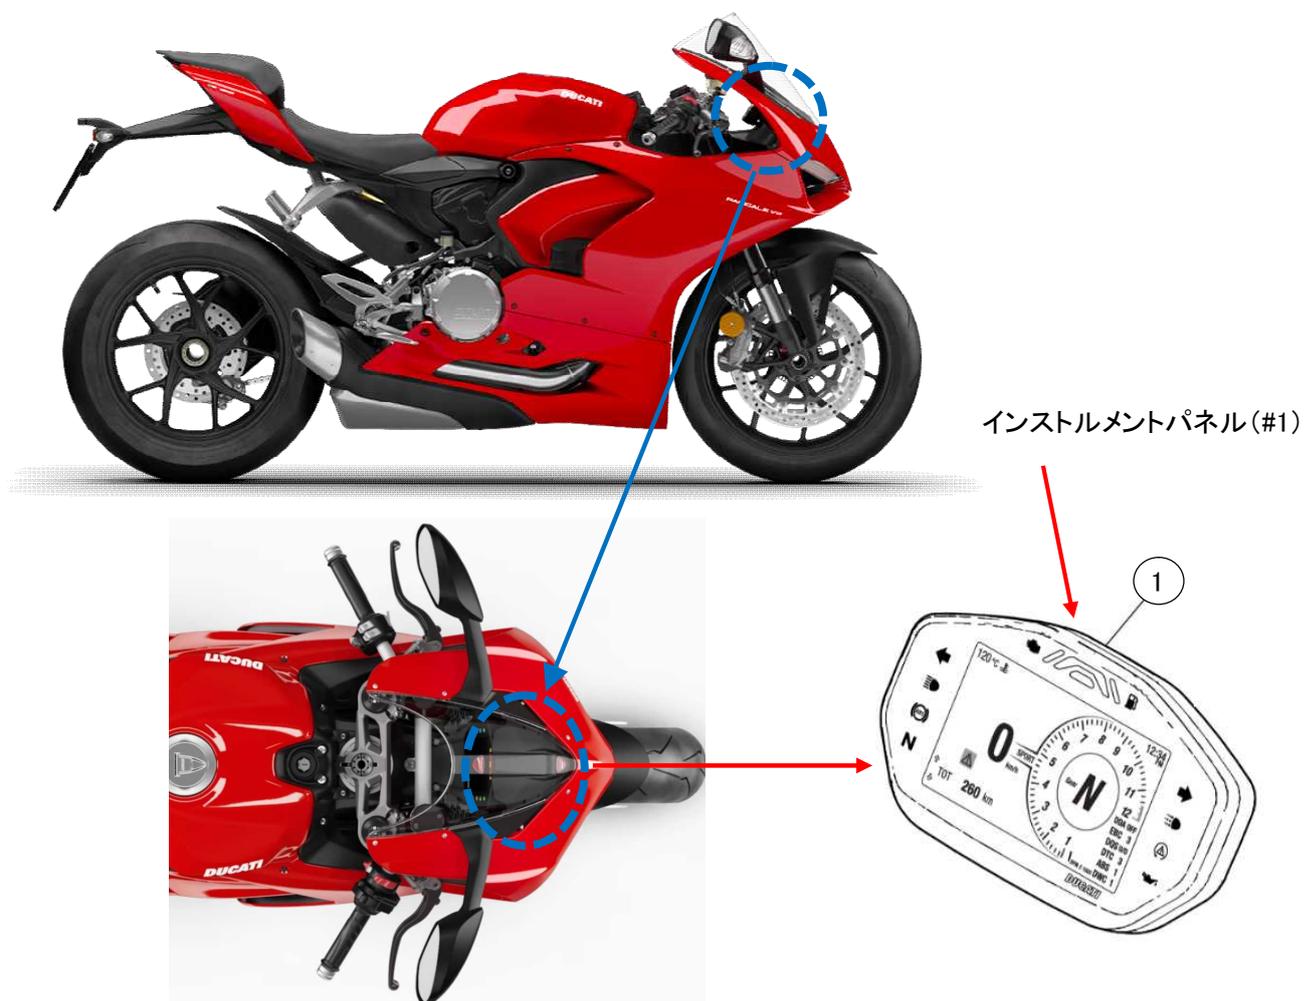

## 基準不適合発生箇所

灯火装置において、前照灯の自動点灯(オートライト)機能のコントロールプログラムに不具合があるため、自動点灯機能を有効にした場合の夜間走行時に前照灯が消え、昼間走行灯に切り替わる場合がある。その結果、保安基準第 32 条(前照灯の基準)を満たすことが出来なくなり、最悪の場合、衝突の危険性がある。

## 改善の内容

1. 全車両、不具合を解消するためのインストルメントパネルのソフトアップデートを行う。

## 識別

改善実施車には外-3677のステッカーを貼付する。