


改善箇所説明図

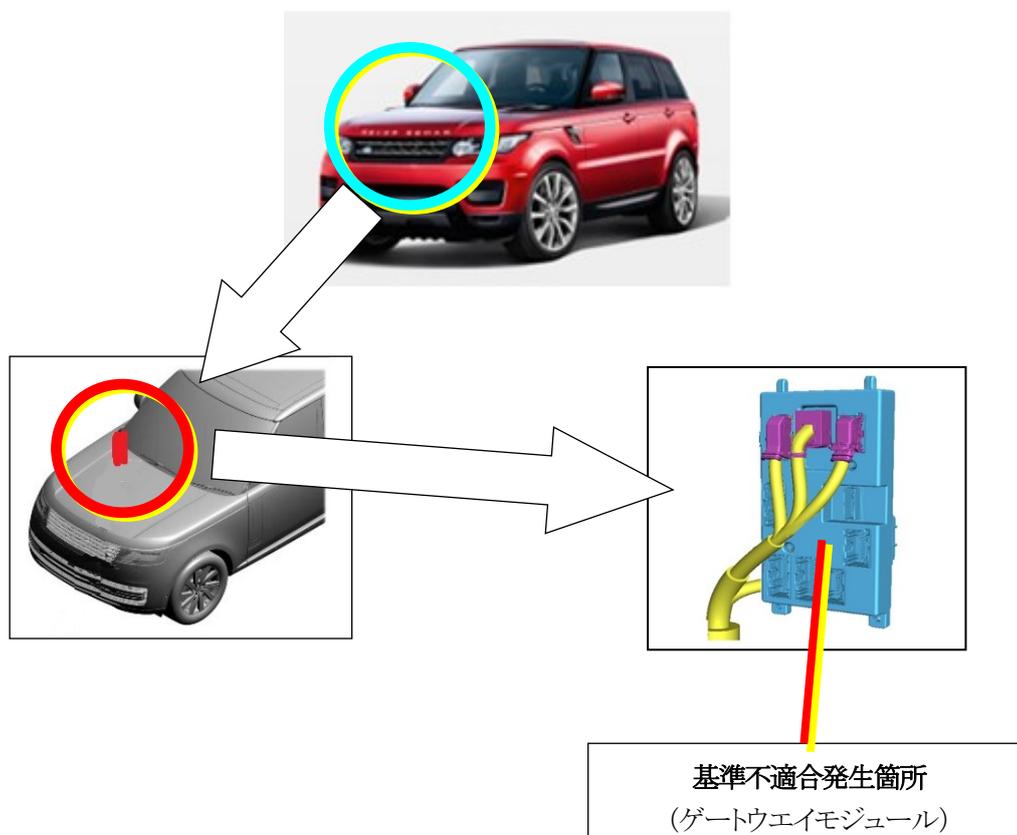

注： は、プログラム更新部を示す。

基準不適合発生箇所

前部灯火器の車両識別情報を制御するゲートウェイモジュールにおいて、国別の初期設定が不適切なため、イグニッションキーをオンにした際に、前照灯から法規に適合しない模様が一時的に照射される。

改善の内容

全車両、ゲートウェイモジュールのプログラムを更新する。
識別：左側ヘッドライト取付ボルトに黒ペイントを塗布する。