


改善箇所説明図



インバータ

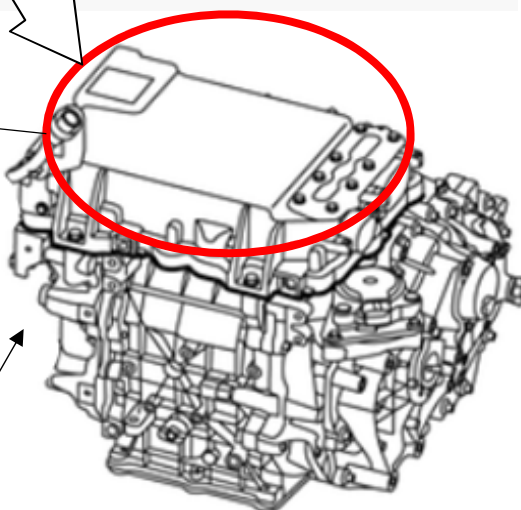

駆動モータ

基準不適合発生箇所

駆動モータを制御しているインバータにおいて、駆動モータの異常判定プログラムが不適切なため、駆動モータの不要な異常判定を行うことがある。そのため、コンビネーションメータにEVシステム警告メッセージを表示するとともに、駆動モータ出力を停止させることで、走行できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、インバータの制御プログラムを修正する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注： は、プログラムを修正する部品を示す。