


## 改善箇所説明図

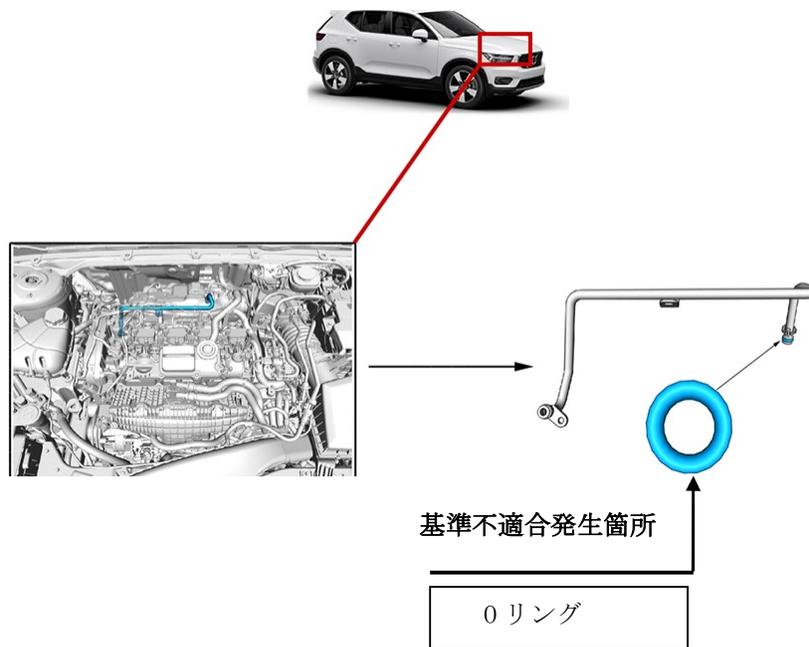

ターボインレットパイプのOリングにおいて、部品製造機器の管理が不適切なため、Oリングがねじれて取り付けされているものがある。そのため、Oリングが損傷し、オイル漏れによりエンジンオイルレベル低下メッセージが表示され、そのまま走行を続けると最悪の場合、車両火災に至るおそれがある。

### 改善の内容

全車両、ターボインレットパイプのOリングを良品に交換する。

### 識別

助手席側ドアロアヒンジ取り付けボルト（上側）の頭に白ペンを塗布する。

注：  は処置をする部品を示す。