


## 改善箇所説明図

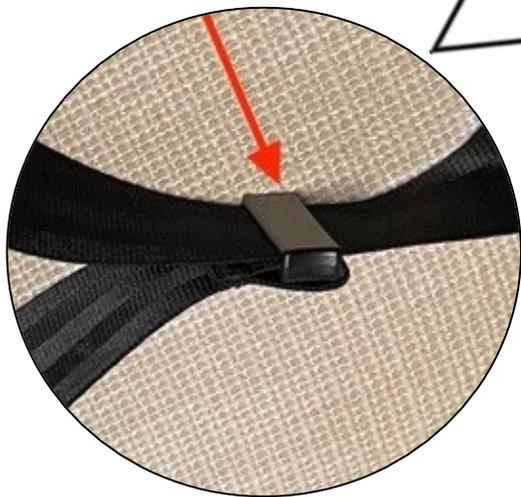

### 基準不適合発生箇所

後向き座席に取付けた2点式シートベルトにおいて、長さ調整部品を反転して取り付けたため、衝突時に長さ調整部品が破損することがある。

そのため、ベルトが緩み、乗員を確実に拘束できないおそれがある。

### 改善の内容

長さ調整部品を正しい向きに取り付け直す。

識別：改善実施済車には、運転席側ドアの車体番号コーションラベル付近に、リコール届出番号シールを貼付