


改善箇所説明図


下図は代表として ST24A 改を示す。

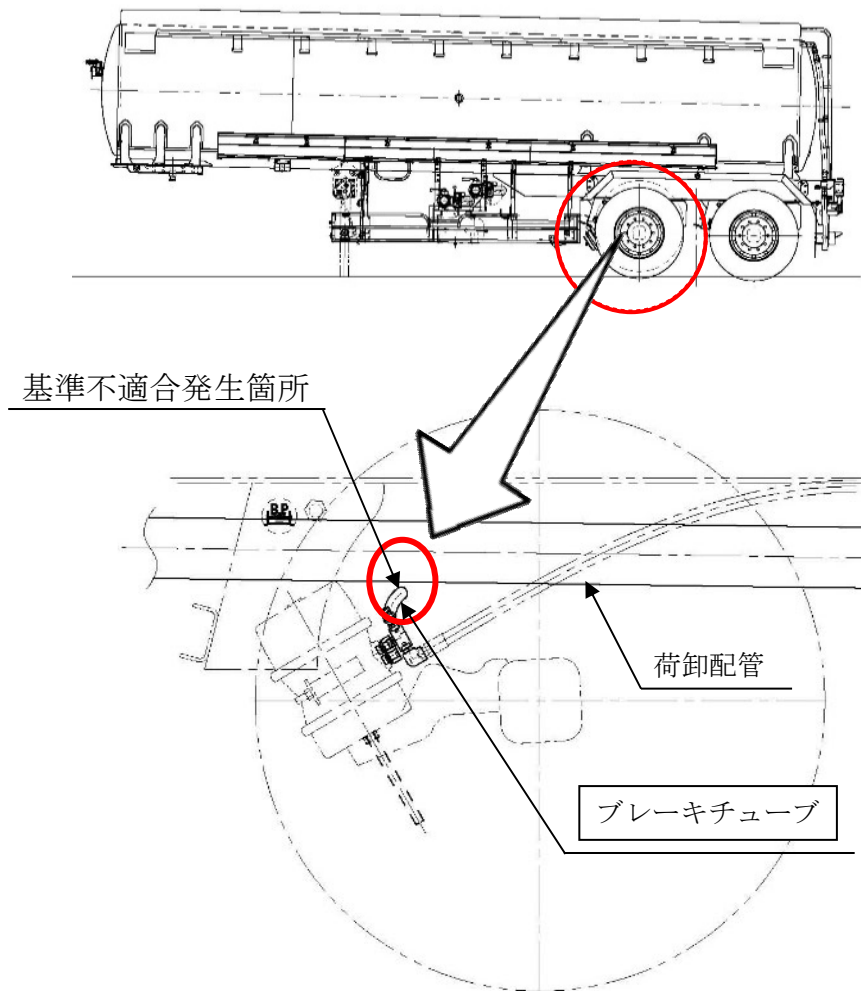

タンクセミトレーラーにおいてブレーキチューブの取付けが不適切なものがあり、その場合、ブレーキチューブと荷卸配管が干渉することがある。そのため、そのまま使用を続けるとブレーキチューブが破損してエア漏れが発生し、制動力が低下する。
また、さらに損傷が広がると駐車制動装置が作動し、最悪の場合、ブレーキ引きずりにより火災となるおそれがある。

改善の内容

全車両の当該部のブレーキチューブと荷卸配管を点検し、干渉が確認された場合はチューブの交換及び経路を変更する。荷卸配管に損傷がある場合には、修理を実施する。

 は、交換部品を示す。

識別：製造銘板に緑色の識別ステッカーを貼付けする。