


改善箇所説明図

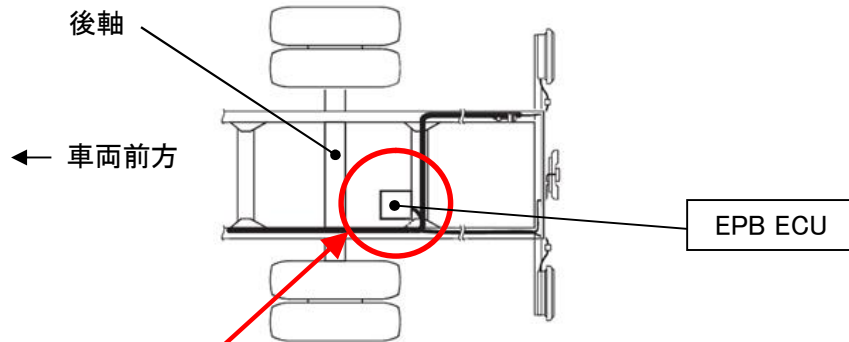

基準不適合発生箇所

《 上方視 》

電気自動車の小型トラックにおいて、EPB ECU の制御プログラムが不適切なため、キーオンによる EV システム起動途中に、EPB の解除操作を行うと、EPB およびヒルスタートアシスト(HSA: Hill Start Assist) の警告灯が点灯することがある。そのため、EPB 作動警告灯が消灯しているにもかかわらず、EPB が解除されずに車両が走行出来なくなる。

改善措置の内容

全車両、EPB ECU の制御プログラムを対策品に書き換える。

注：□ は、制御プログラムを対策品に書き換える部品を示す。

識別：作業完了車には、運転席下側の診断ツール接続コネクタ付近に白色ペイントを塗布する。