

改善箇所説明図

- ・10-16.5 4PR Y-103 TUBELESS
- ・10-16.5 6PR Y-103 TUBELESS

裏側サイド部

表側サイド部



<製造国>



<年週シリアル>



製造年週説明

2P：工場コード

GG：サイズコード

YYY：オプションコード

07：製造週（この場合は7週）

24：製造年（この場合は2024年）

<タイヤサイズ・パターン>




<タイヤタイプ>



1. 不具合の内容

建設車輛3種用タイヤの一部において、製造時の不適切な作業により、タイヤのビード部にナイロンコードが露出しているものがある。そのため、ナイロンコードが空気の抜け道となりエア漏れに至り、最悪の場合、走行不能になるおそれがある。

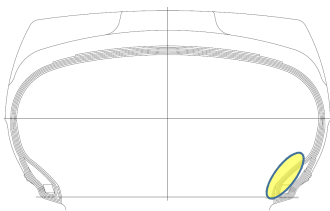

タイヤ内面

→：カーカスナイロンコードの端部

2. 改善の内容

タイヤサイド部の下記表示内容を確認し、対象タイヤの場合は良品と交換する。

- ・タイヤサイズ：10-16.5
- ・パターン：Y-103
- ・製造国：MADE IN VIETNAM
- ・タイヤタイプ：TUBELESS

3. 対象製品

リコール届出にある製造年週コードのタイヤ。