


## 改善箇所説明図

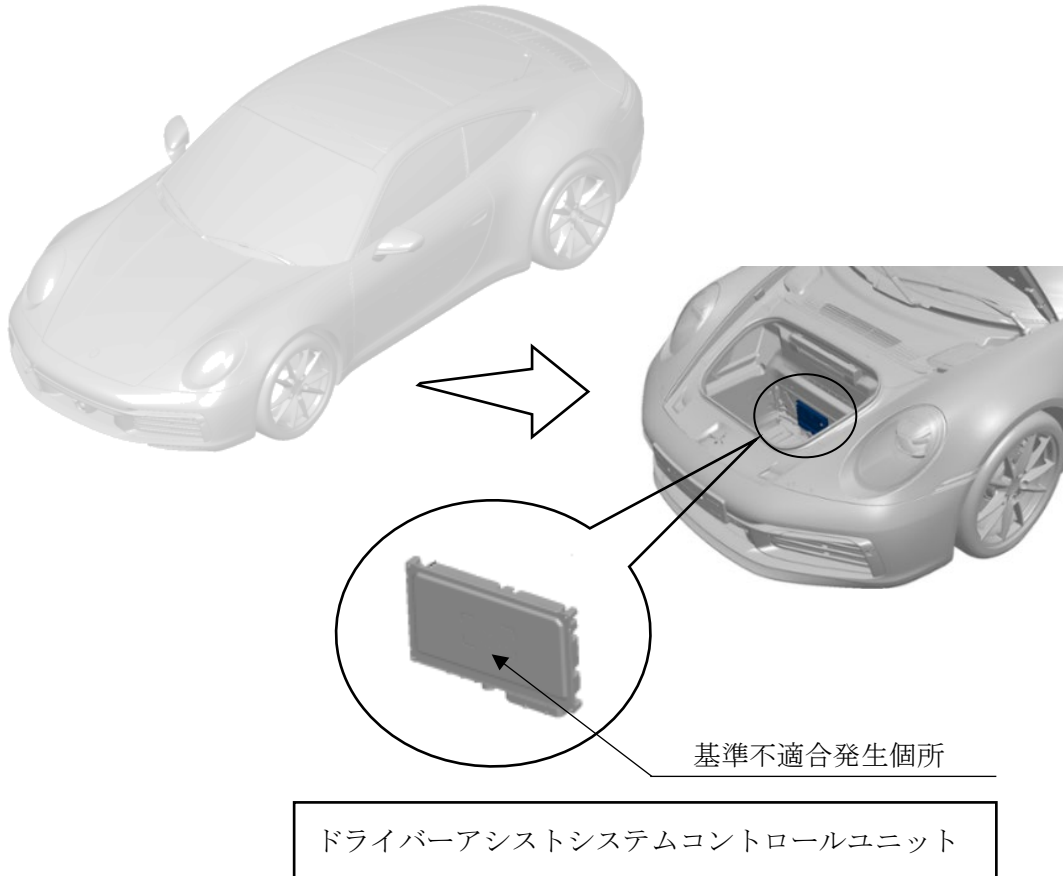

注：□内はプログラムを書き換える部品を示す

ドライバーアシストシステムコントロールユニットにおいて、プログラムが不適切なため、レーンキープアシスト機能が短い時間で介入した時に運転者への警報が発せられないことがある。そのため、協定規則第 79 号の技術的な要件（かじ取装置試験の基準）に適合しない。

### 改善措置の内容

全車両、ドライバーアシストシステムコントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換える。

識別： 改善済車両には車台番号打刻の 11 桁目の下に黄色ペイントを塗布する。