


改善箇所説明図



写真は左ハンドル仕様車

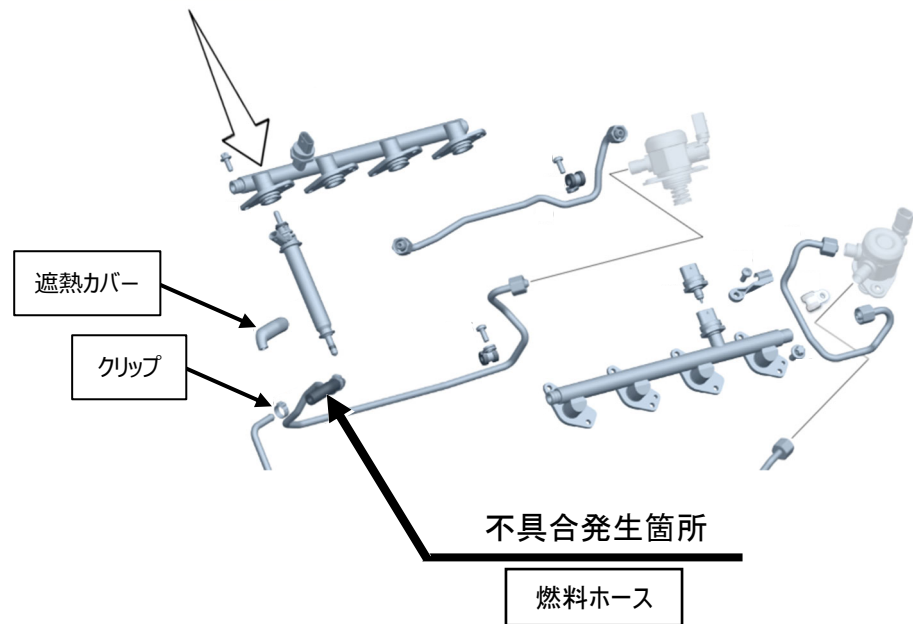

注： は、交換、または新たに装着する部位を示す。

燃料ホースにおいて、材質の選定が不適切なため、熱による劣化が進むことがある。そのため、接続部の気密性が低下することで燃料漏れが発生するおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料ホースを新品に交換して対策されたクリップで固定した後、遮熱カバーを装着する。

識別：車台番号の付近に黄色の識別ペイントを塗布する