


## 改善箇所説明図

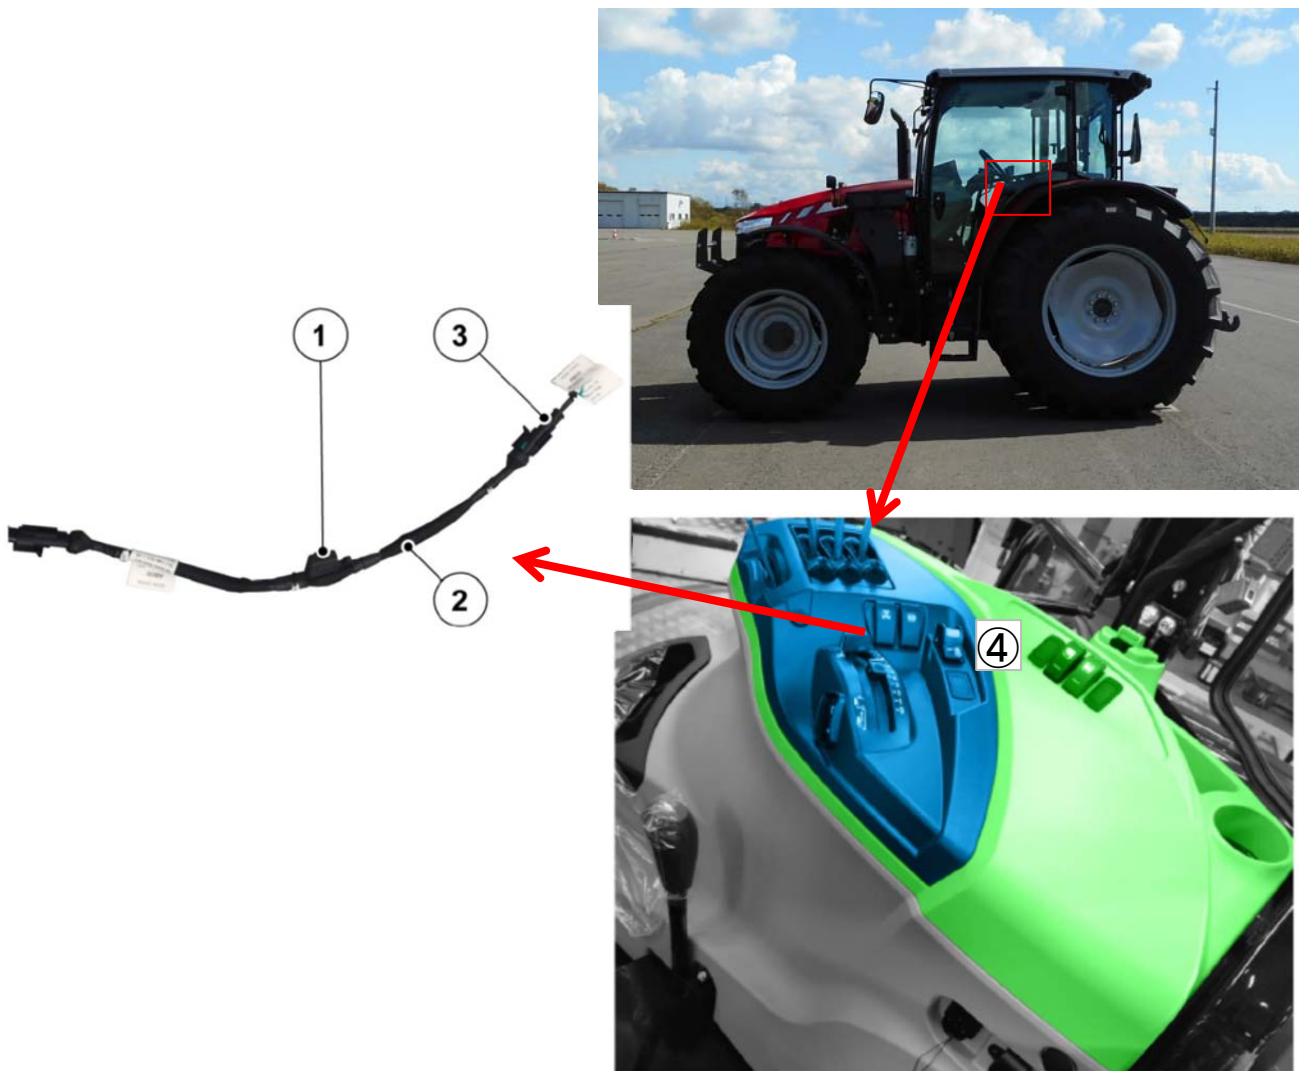

- ①: 追加保護ヒューズ 5A
- ②: 電気ハーネス
- ③: PTOスイッチのコネクター
- ④: PTOスイッチ

### (不具合内容)

農耕トラクタの作業装置の電気配線において、設計検討が不十分なため、PTOスイッチ及びPTOブレーキ電磁バルブの保護ヒューズの容量が大きいため、高電流が発生した際、ヒューズが切れるまでに時間がかかることがある。

そのため、そのまま使用を続けると、当該電磁バルブの配線が発熱し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

### (改善内容)

全車両、当該電磁バルブの配線に電気配線の容量に適合した保護ヒューズを追加で取付ける。