


改善箇所説明図

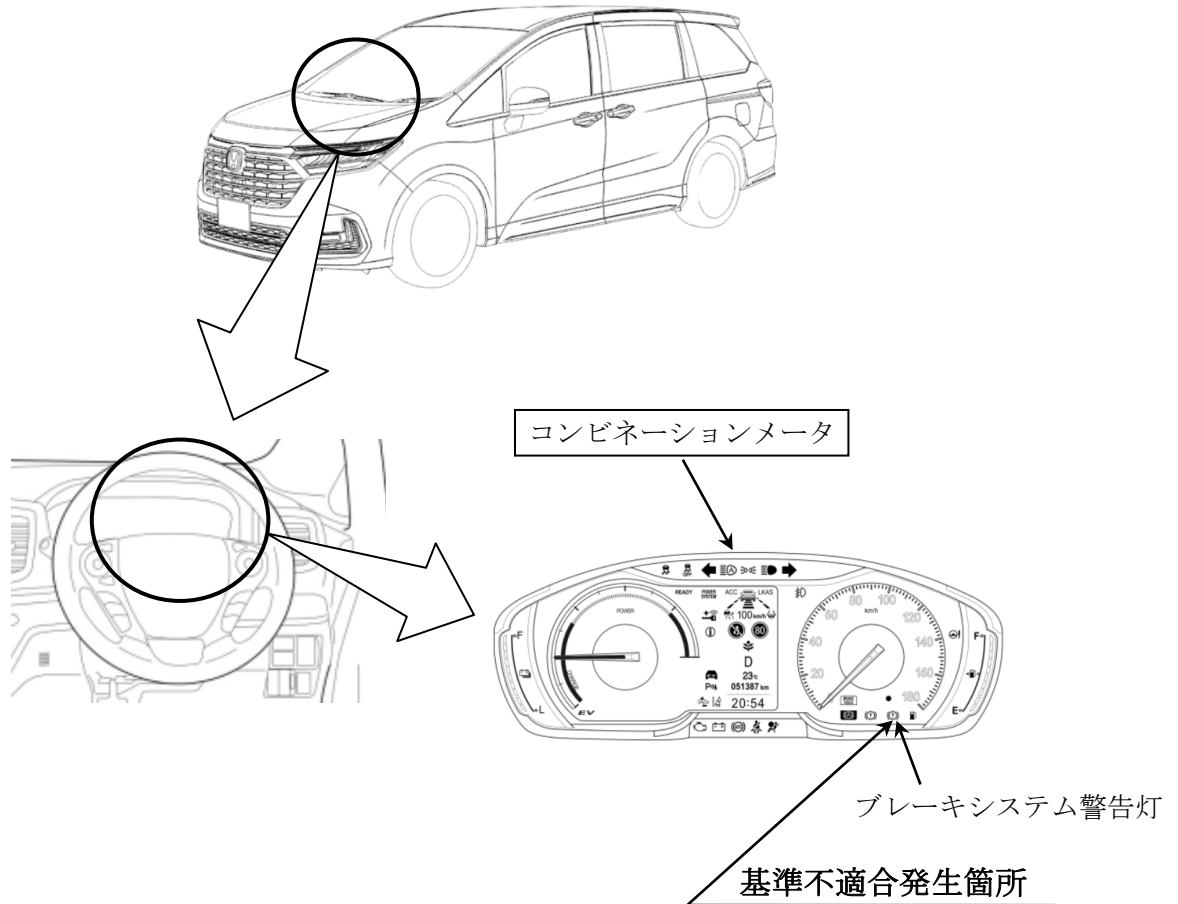

コンビネーションメータの警告表示プログラムが不適切なため、踏み間違い衝突軽減システムの各機能（近距離衝突軽減制動機能、誤発進抑制機能及び後方誤発進抑制機能）の故障時に、コンビネーションメータ内のブレーキシステム警告灯が点灯しない。そのため、協定規則第13H号に適合しない。

改善の内容

全車両、コンビネーションメータの警告表示プログラムを対策プログラムに書き換える。

注： は書き換え部品を示す。

識別：車台番号打刻の下一桁目上部に黄色ペイントを塗布する。