



# 改善箇所説明図

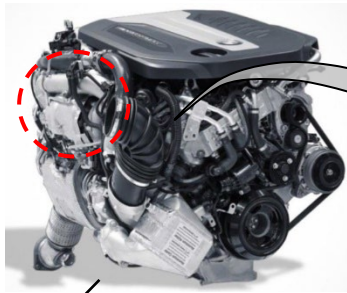

エンジン

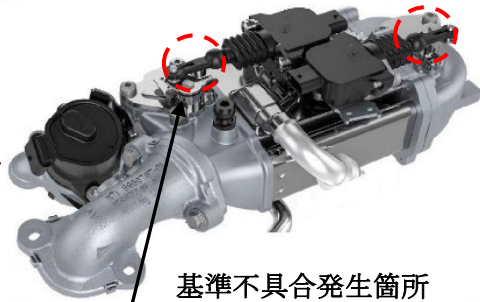

標準不具合発生箇所

ペンドラムサポート

注)  は、交換する部品を示す。

## 不具合の内容

排気ガス再循環装置（EGR）において、バルブフラップ操作アクチュエーターのペンドラムサポートの製造管理が不適切なため、ペンドラムサポートが破損することにより、バルブフラップの切り替え不良になることがある。そのため、バルブフラップの切り替えができなくなるとエンジン警告灯が点灯する。

## 改善の内容

全車両、フラップ操作調整アクチュエーターのペンドラムサポートを良品と交換する。

識別：作業完了車は、左フロントドアのロウヒンジのボルト（頭）に白ペイントを塗布する。