

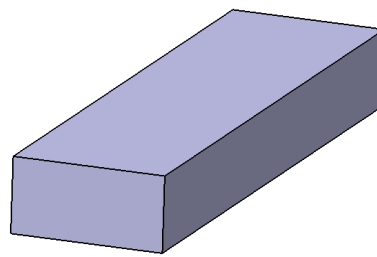


改善箇所説明図

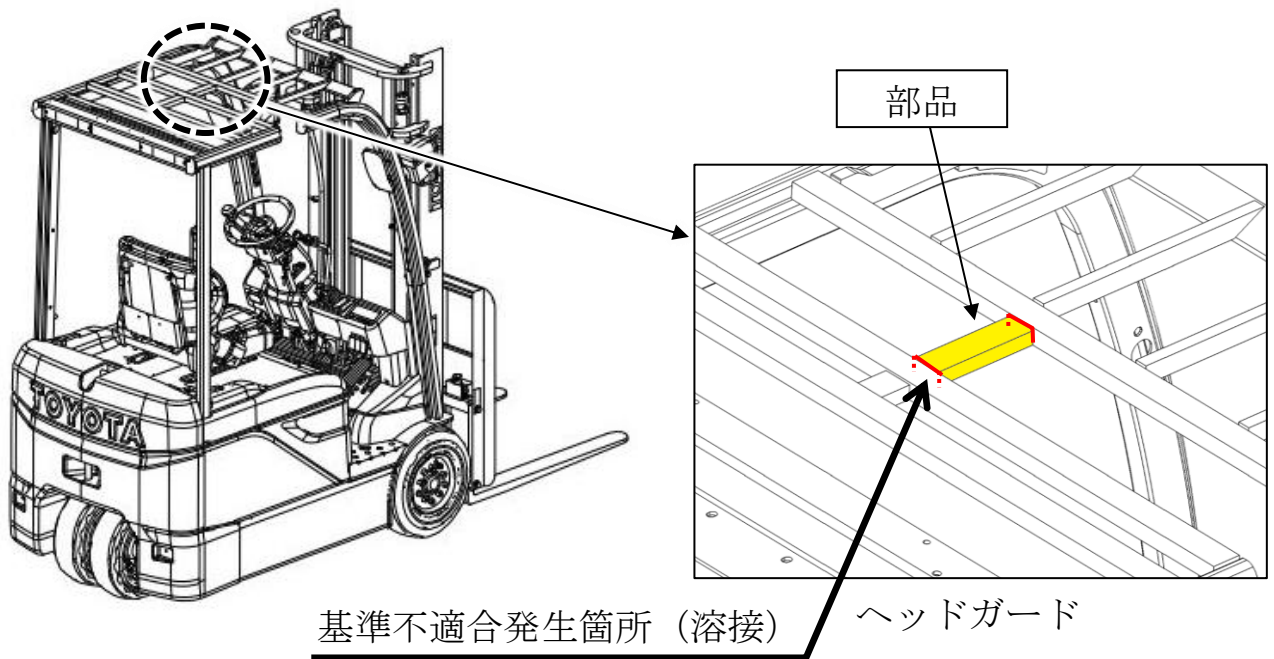

旧品

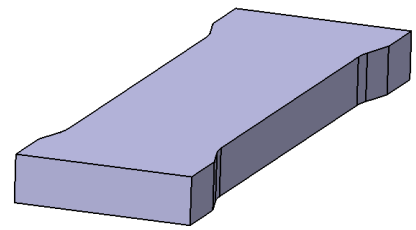

対策品

注：  は、交換部品を示す。

不具合の内容

電動式フォークリフトの車枠（フレーム）の構成部品であるヘッドガードの溶接部において、設計検討が不十分なため、強度が不足しているものがある。そのため、当該部位への入力大きい作業を繰り返し行くと、当該溶接部に亀裂が発生し、そのままの状態で使用を続けると破断に至り、ヘッドガードの部品が脱落するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ヘッドガードの当該部品を取り外し、対策品を再溶接する。

識別

交換する部品形状の違いで識別する。