


## 改善箇所説明図

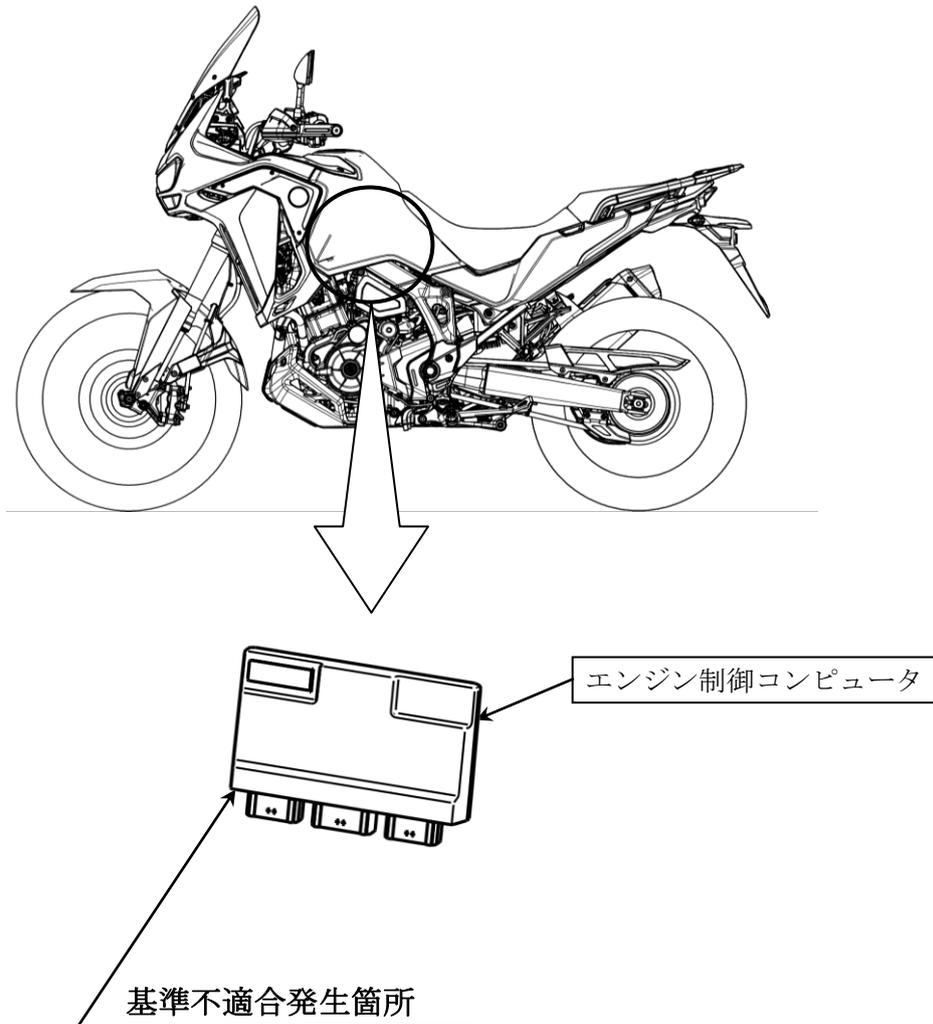

エンジン制御コンピュータにおいて、ウイリーコントロール機能の制御プログラムが不適切なため、減速後の再加速時に当該機能が作動した際、スロットル操作に対して、意図した通りに加速しないことがある。そのため、加速不良のまま旋回すると転倒するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、エンジン制御コンピュータを対策プログラムに書き換える。

注：  は書き換え部品を示す。

識別：車台番号打刻部付近に赤色四角の識別ラベルを貼付する。