


改善箇所説明図



燃料ポンプコントロールモジュール

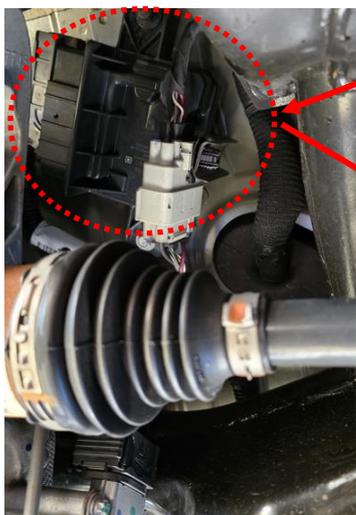

 は、不具合箇所を示す

<不具合の状況>

燃料ポンプコントロールモジュールにおいて、製造工程が不適切なため、適切に基板回路のコーティングがされていないものがある。そのため、コントロールモジュール内に湿気など水分が付着すると腐食が進行し、短絡が発生して、最悪の場合、エンジン停止して走行不能となるおそれがある。

<改善内容>

全車両、燃料ポンプコントロールモジュールを良品に交換する。

<識別方法>

運転席側 A ピラー(下側ドアヒンジの下)に赤色ペイントを塗布する。