



# 改善箇所説明図

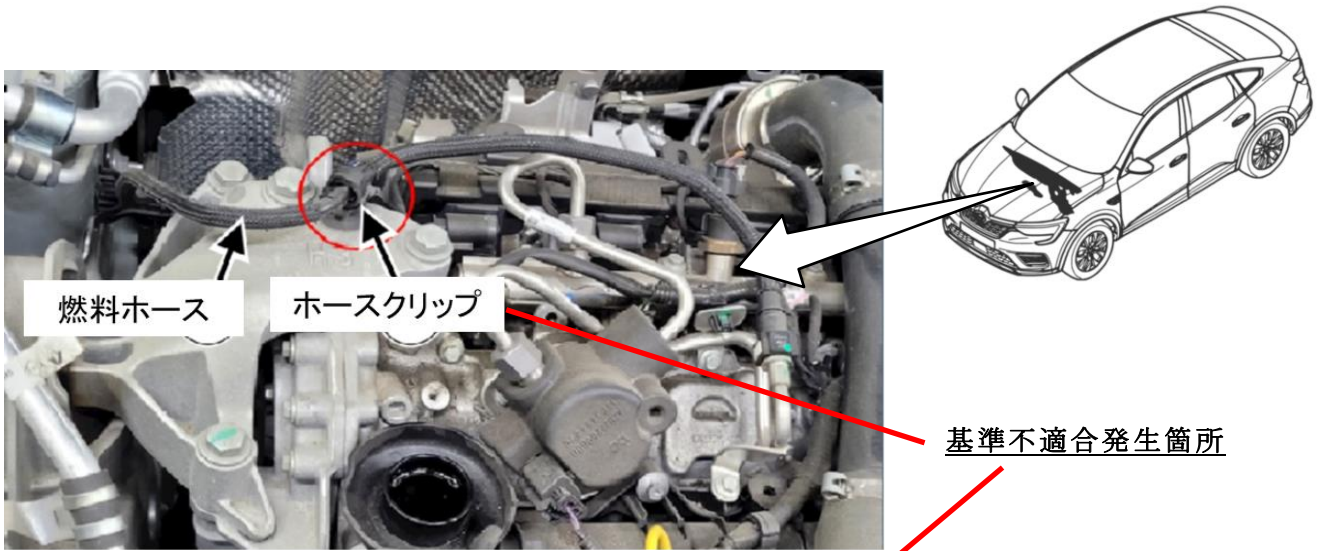

車両前方 ↓

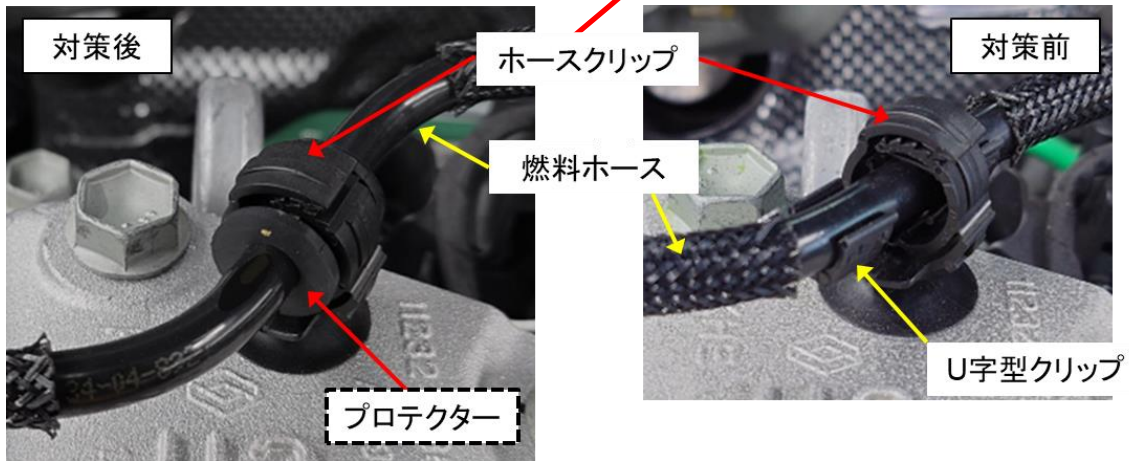

注:          は追加取付けする部品を示す

エンジンルーム内の燃料ホースクリップの構造が不適切なため、走行中の振動により燃料ホースとホースクリップが擦れることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると燃料ホースが摩耗し、最悪の場合、当該ホースに穴が開き、燃料が漏れ火災となるおそれがある。

## 改善措置の内容

全車両、燃料ホースにプロテクターを取付ける。なお、燃料ホースに摩耗があるものは新品に交換する。

## 識別

運転席側ドアストッパー固定ボルト横面に黒ペイント塗布する。