


## 改善箇所説明図



写真は左ハンドル仕様車

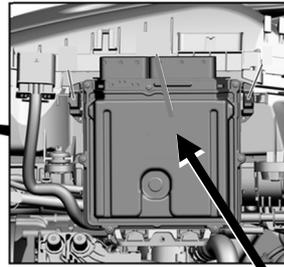

不具合発生箇所

エンジンコントロールユニット

注:  は、対策プログラムに書き換える部位を示す。

エンジンコントロールユニットにおいて、制御プログラムが不適切なため、セーリングモードを終了させる際にエンジンが失火していると誤検知することがある。そのため、燃料噴射を停止させエンストするおそれがある。

### 改善の内容

全車両、エンジンコントロールユニットの制御プログラムを対策されたプログラムに書き換える。

識別：車台番号の付近に黄色の識別ペイントを塗布する