


改善箇所説明図

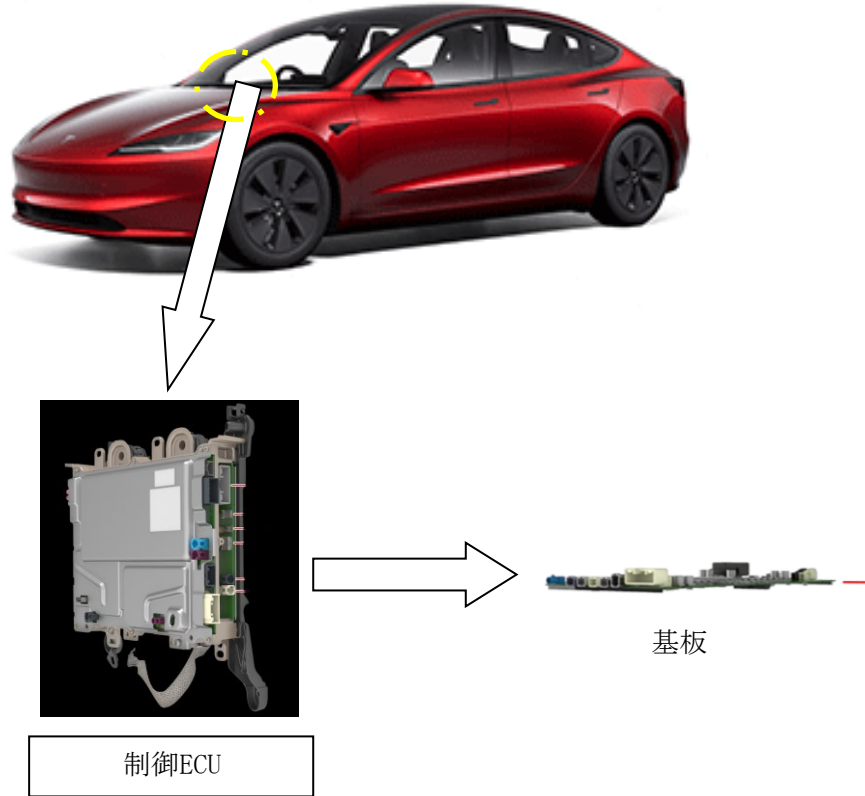

注：□ は、不具合発生箇所を示す。

不具合内容

後退時車両直後確認装置について、ソフトウェアの設計が不十分なため、車両の電源 ON 時に逆電流により制御 ECU の基板が短絡することがある。そのため、バックカメラの機能が失われ、後退時車両直後確認装置の基準を満たさなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、OTA により対策されたプログラムに書き換える。
なお、本不具合により書き換えが完了しない場合は、新品の制御 ECU に交換する。

識別：ソフトウェアバージョン 2024.44.25.3 かそれ以降