


## 改善箇所説明図

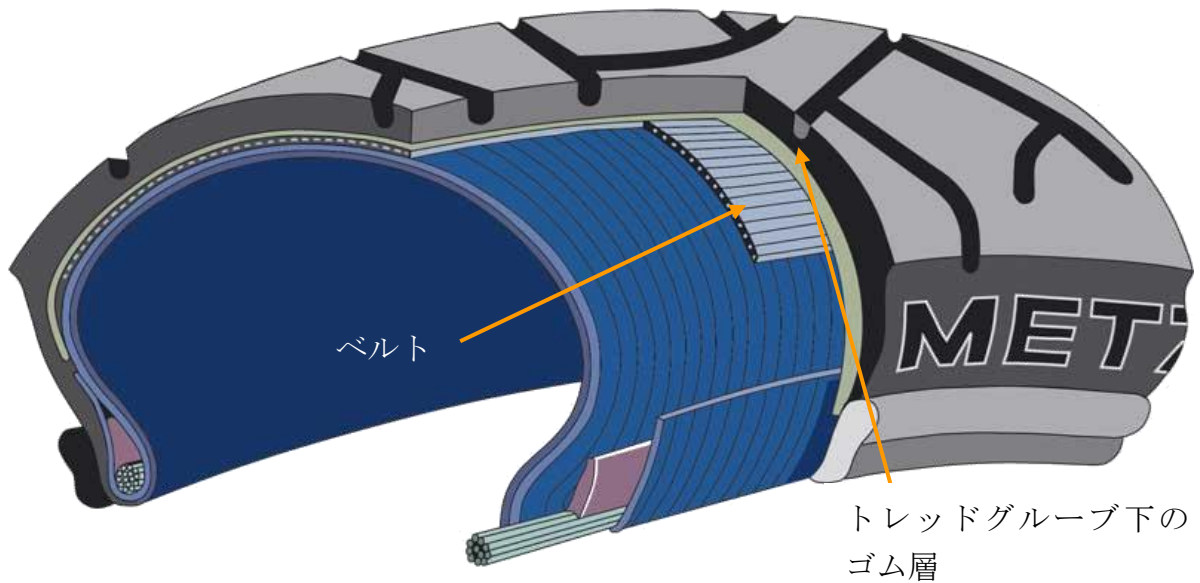

### 不具合の内容

二輪車用タイヤにおいて、空気圧が低いなど特定の条件下で走行した場合、タイヤ表面が不規則に摩耗し、タイヤ内部構造の一部であるベルトが破損することがある。

そのため、そのまま使用を続けると、タイヤ表面のトレッド層の一部が剥離、または急激に空気漏れをするおそれがある。

### 改善の内容：

タイヤを対策品に交換する。

識別：タイヤ側面の年週コードによる。