


## 改善箇所説明図

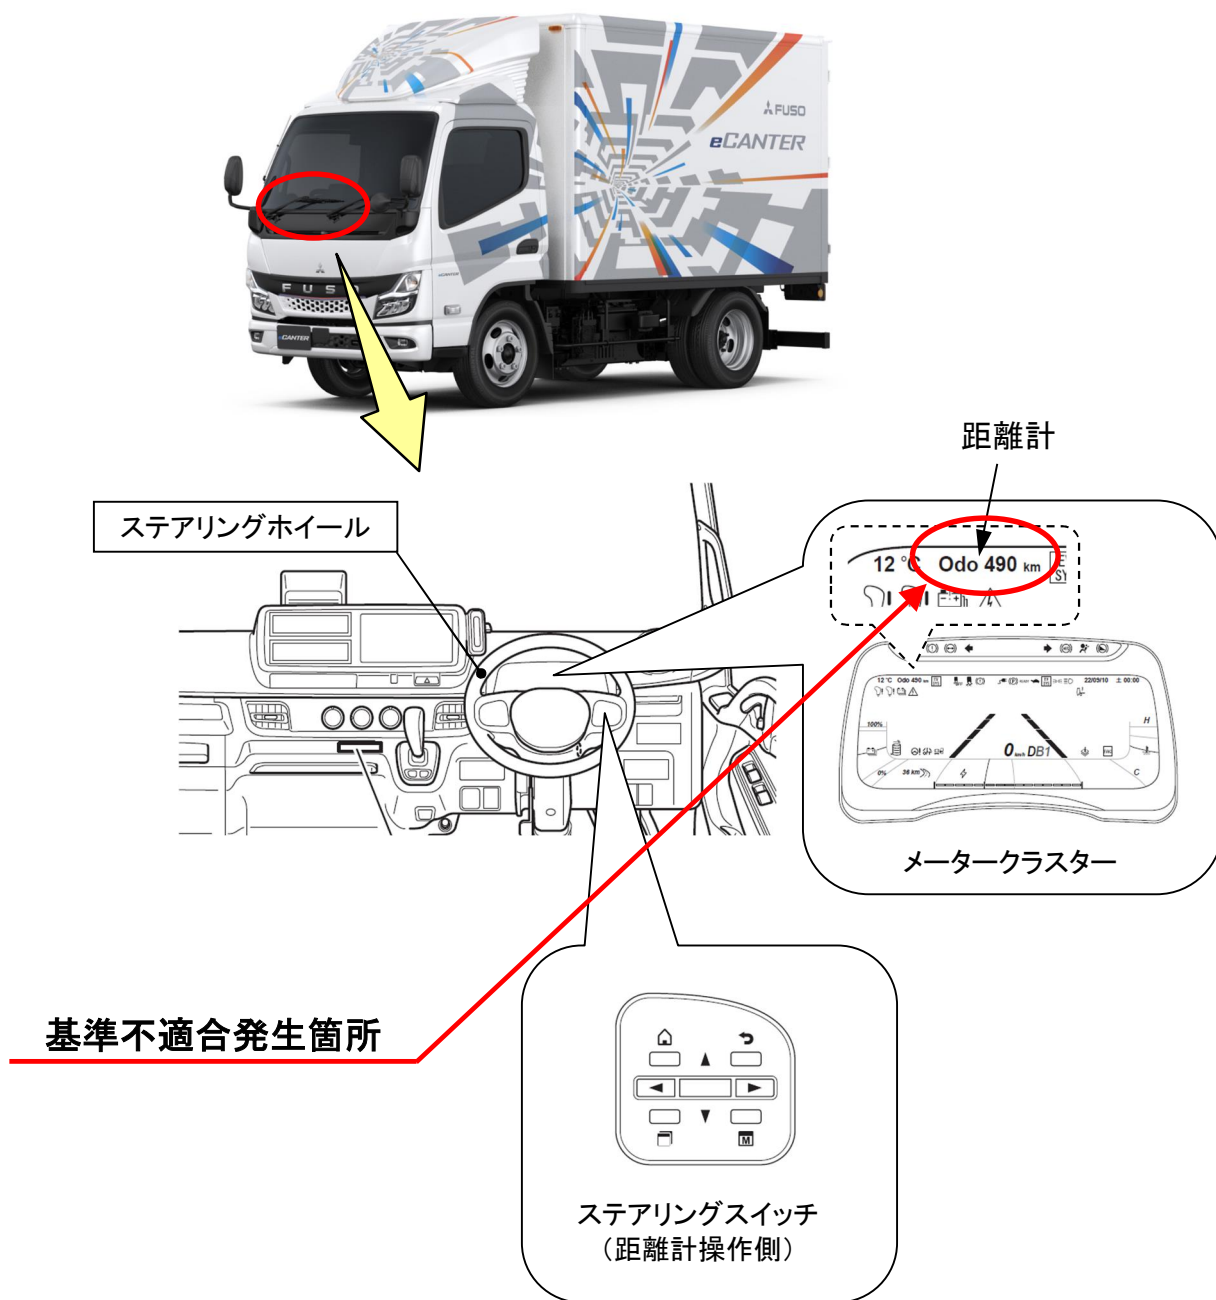

電動トラックにおいて、ステアリングスイッチ内に書き込まれているソフトウェアが不適切なため、距離計操作側のステアリングスイッチが作動しなくなりメータークラスター内に表示するメニューを選択出来なくなることがある。そのため、運転者がステアリングスイッチを操作して容易に走行距離を確認出来ず、保安基準に適合しないおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、対策品のステアリングスイッチを装着したステアリングホイールに交換する。

注：□ は、交換部品を示す。

識別：作業完了車には、ステアリング裏面に白色ペイントを塗布する。