


改善箇所説明図

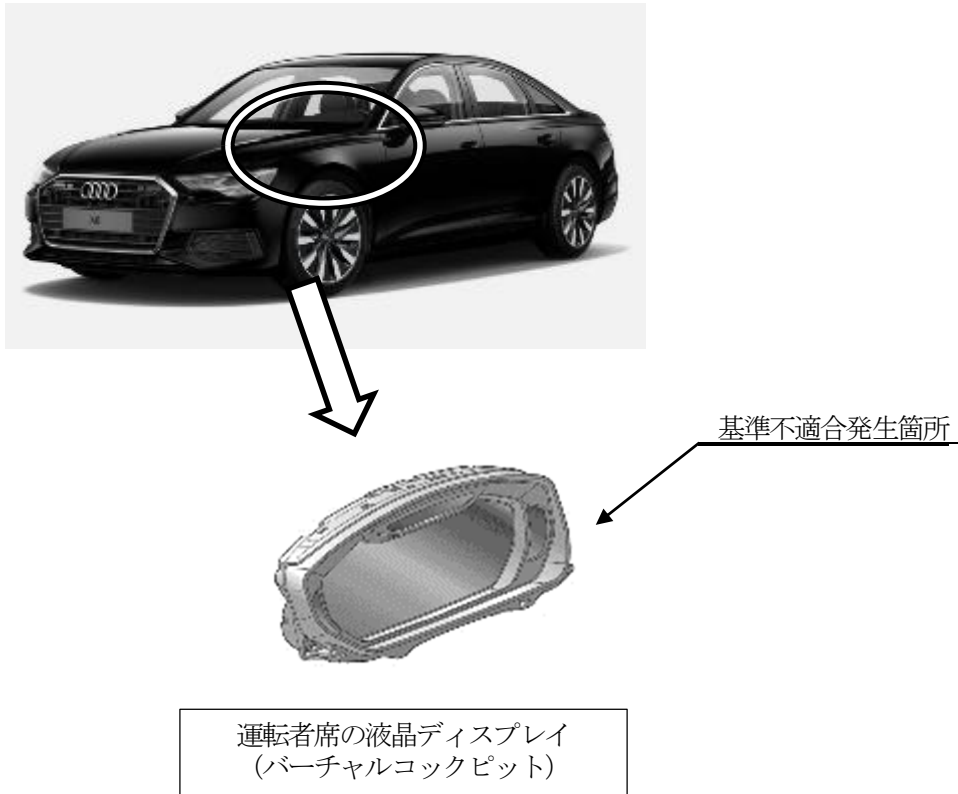

注： は、プログラムを書き換える部品を示す。

運転者席の液晶ディスプレイ(バーチャルコックピット)の制御プログラムにおいて、設計検討が不十分なため、走行中の振動等により内部のケーブル抵抗値が増加することにより、ディスプレイを制御するプログラムが故障と検知することがある。そのため、速度計、総走行距離計及びエアバッグ警告灯等が表示されないおそれがある。

改善の内容

全車両、当該制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

識別：「90VC」と記入したキャンペーンステッカーを車両に貼付する。