



## 改善箇所説明図

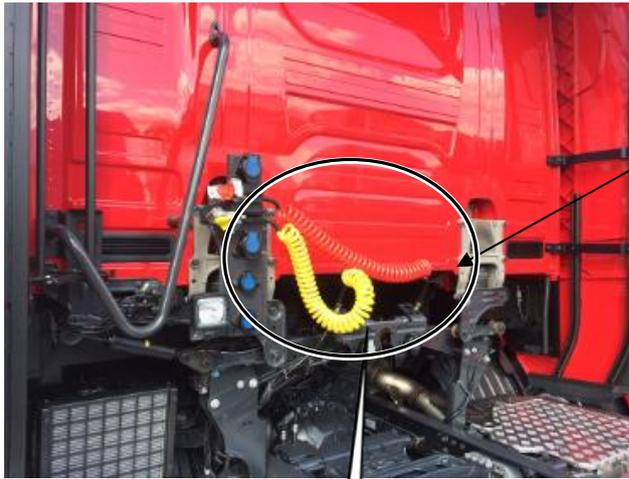

基準不適合発生箇所

制動装置（トレーラーエアホース）

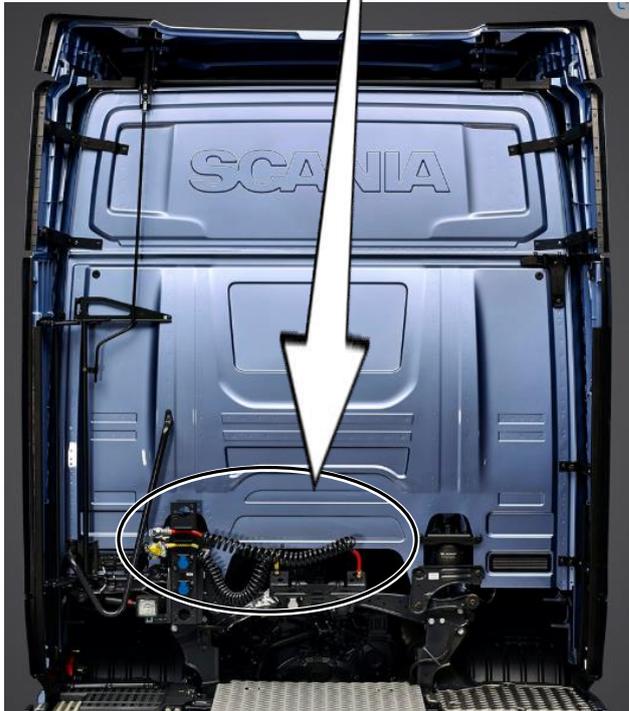

### 不具合の内容

トレーラーとの連結時に使用するトレーラーエアホースにおいて、製造工程が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、走行振動等によりサービス回路（黄色ホース）が破損することにより警告灯が点灯し、トレーラー側にエアの供給がされず、トレーラーの制動力が全くなくなるおそれがある。また、走行振動等によりエマージェンシー回路（赤色ホース）が破損することにより、トレーラー側にエアの供給がされず、トレーラーにブレーキがかかり、そのまま使用を続けると、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

### 改善の内容

全車両、トレーラーエアホースを良品に交換する。

注：  は対策する部品を示す。