



改善箇所説明図

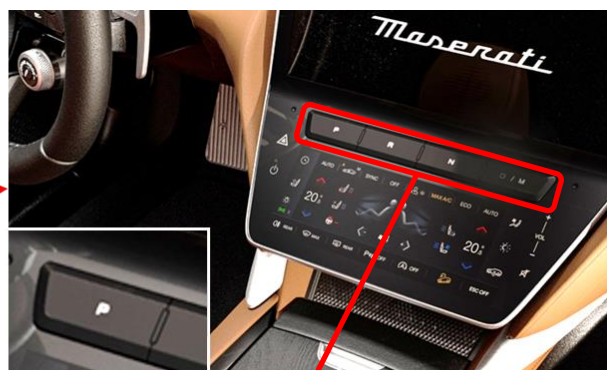

パークポジションスイッチ

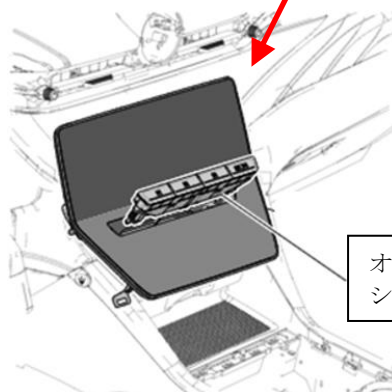

オートマチックギアボックス
シフターモジュール (AGSM)

不具合の内容

オートマチックギアボックスシフターモジュール (AGSM) において、設計検討が不十分なため、センターコンソール上のパークポジションスイッチの端部を押した際に内部を通る2つの信号に不整合が生じることがある。そのため、同スイッチの異常を示すDTCが入力すると、プログラム上の制約により、他のギアが選択できなくなり、車両を発進できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、AGSM ソフトウェアを対策プログラムに書き替える。

※注： は改善を行う部品を示す。

作業終了の識別

右側フロントドアヒンジ下側の取付ボルト頭部に白色のペイントを塗布する。