
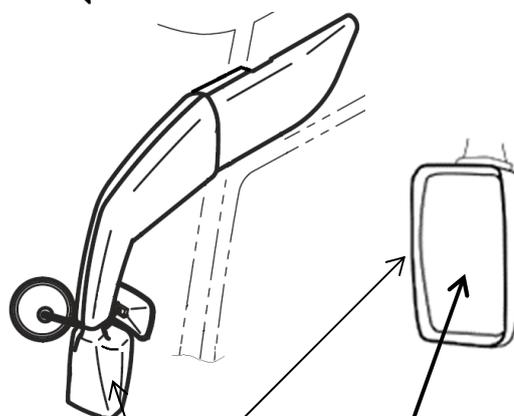


# 改善箇所説明図①

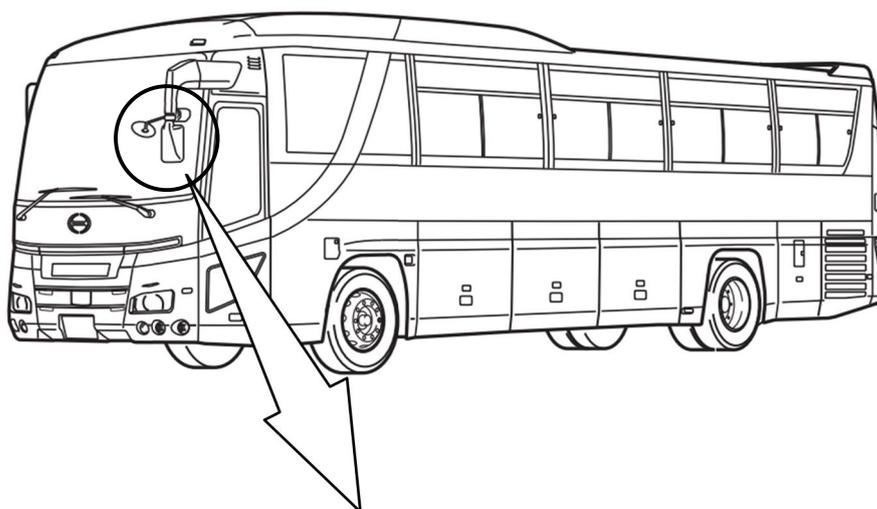

左側後写鏡

基準不適合発生箇所

注：  は交換する部品を示す。


後写鏡において、設計寸法が不適切なため、左側後写鏡の鏡面曲率半径が小さいものがある。そのため、ワンマンバスの構造要件に適合しないおそれがある。

## 改善の内容：

全車両、当該後写鏡を対策品に交換する。

識別：改善済車両には運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレートの上側中央に黒色ペイントを塗布する。

## 改善箇所説明図②

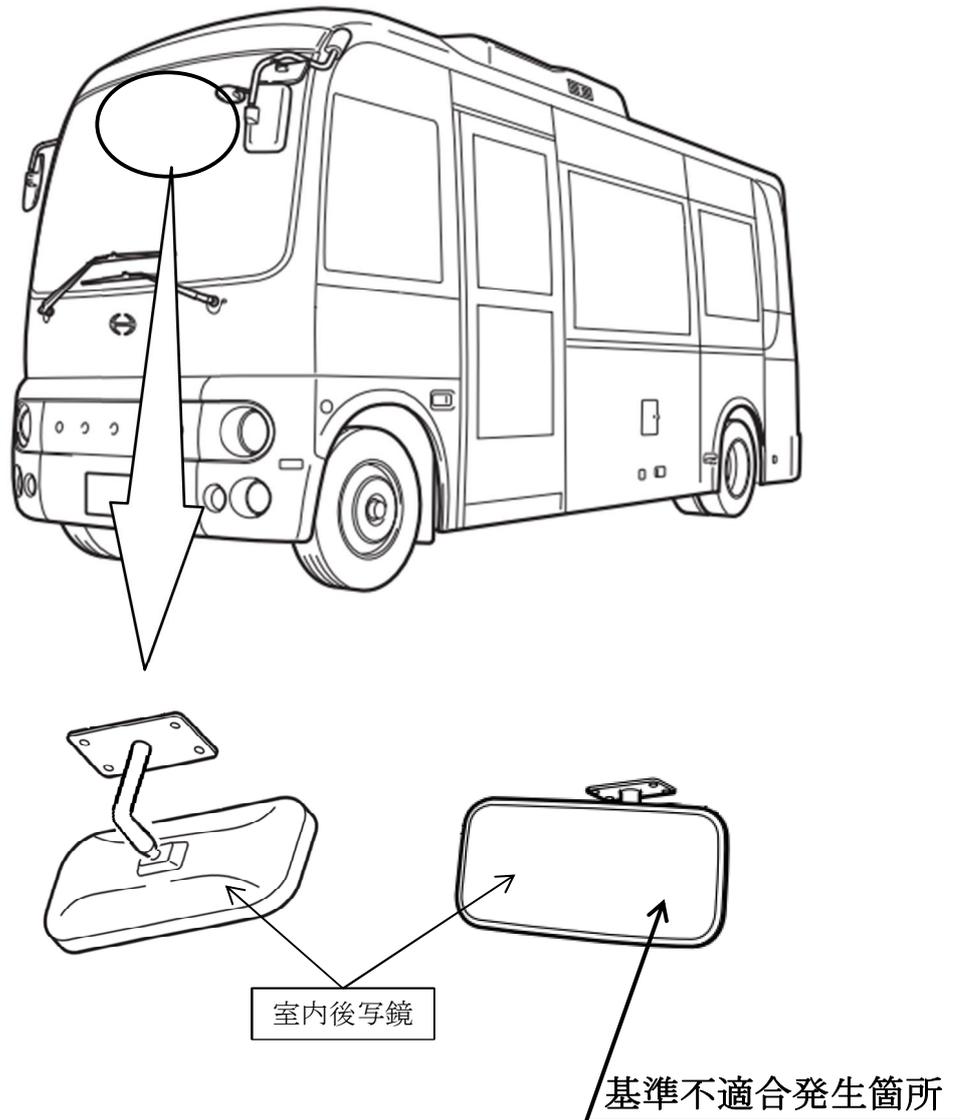

注：  は交換する部品を示す。

後写鏡において、設計寸法が不適切なため、室内後写鏡（凸面鏡）の鏡面幅が小さいものがある。そのため、ワンマンバスの構造要件に適合しないおそれがある。

### 改善の内容：

全車両、当該後写鏡を対策品に交換する。

識別：改善済車両には運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレートの上側中央に黒色ペイントを塗布する。