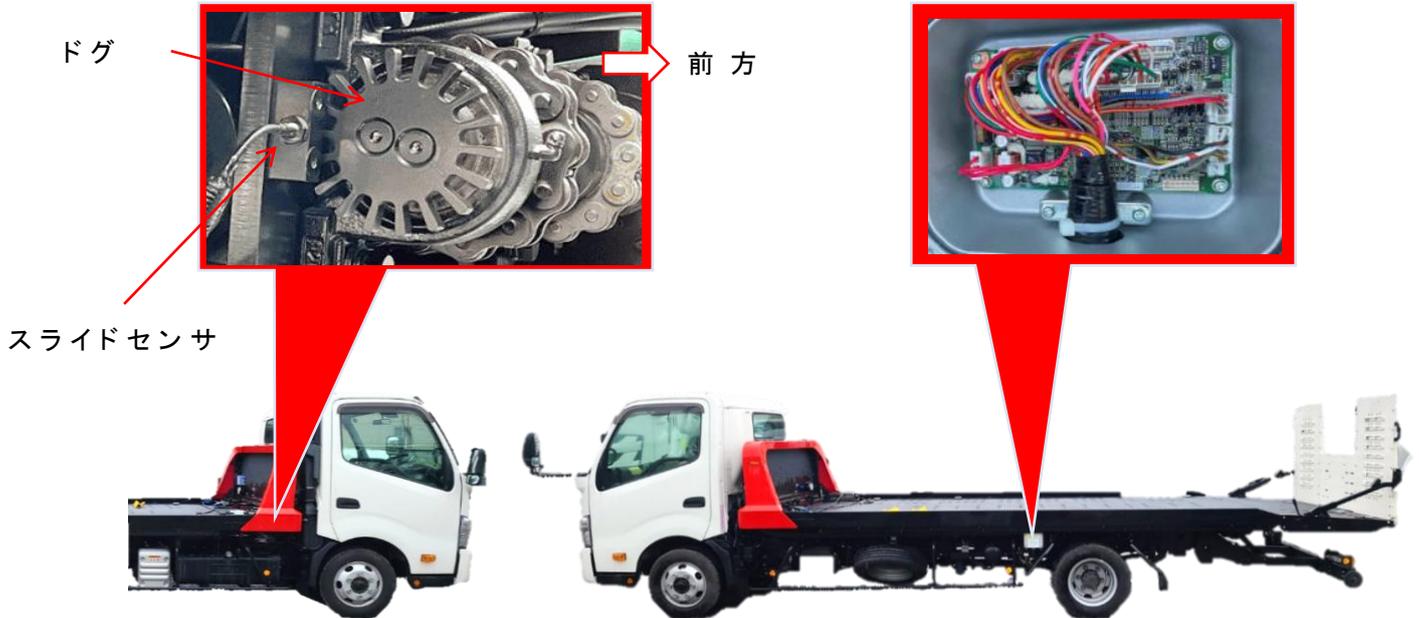


# 改善箇所説明図

## 【対象車両外観、改善対象部位】

1. 不 具 合 : 右 舷 側 スライドセンサ部

2. 不 具 合 : 制 御 プログラムの不 備



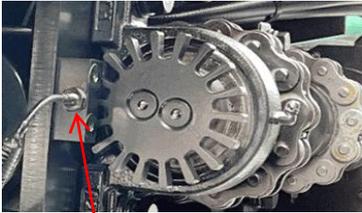
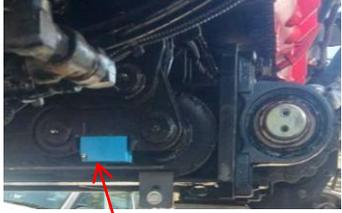
□ は不 具 合 部 位 を 示 す。

## 【不具合の内容】

1台積車両運搬車の各動作の検知方式及び制御プログラムにおいて、設計検証及び評価不足により、検知不備及び制御プログラムのエラーが発生し、作動停止してしまうことがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、荷台をスライドさせる事が出来ないおそれがある。

## 【改善の内容】

全車両、各動作の検知方式及び制御プログラムを対策品に交換する。

	変 更 前	変 更 後
動作検知方式 及び 制御プログラム	 <p>スライドセンサ</p>	 <p>近 接 センサ</p>

## 【識別方法】

改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカ付近に、No.5693 のステッカーを貼付する。