


改善箇所説明図

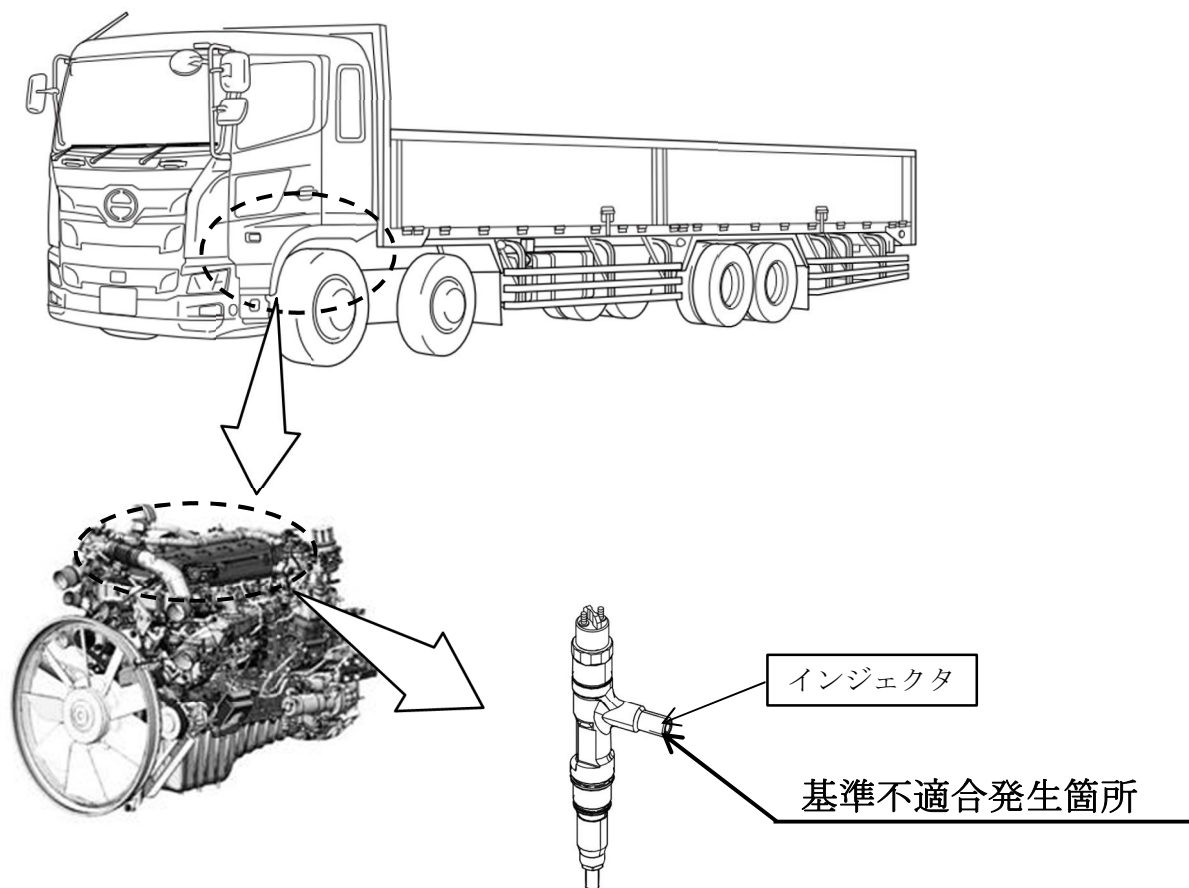

注： は交換する部品を示す。

燃料装置のインジェクタにおいて、インジェクタボディの成形工程が不適切なため、部品強度が不足しているものがある。そのため、高負荷運転の繰り返しによりインジェクタに亀裂が生じ、エンジン内部に燃料が漏れエンジンが損傷し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容：

全車両、インジェクタを良品に交換する。

識別：改善済車両には運転者席側ドア開口部のシリアルナンバープレートの下中央に黒色ペイントを塗布する。