


改善箇所説明図

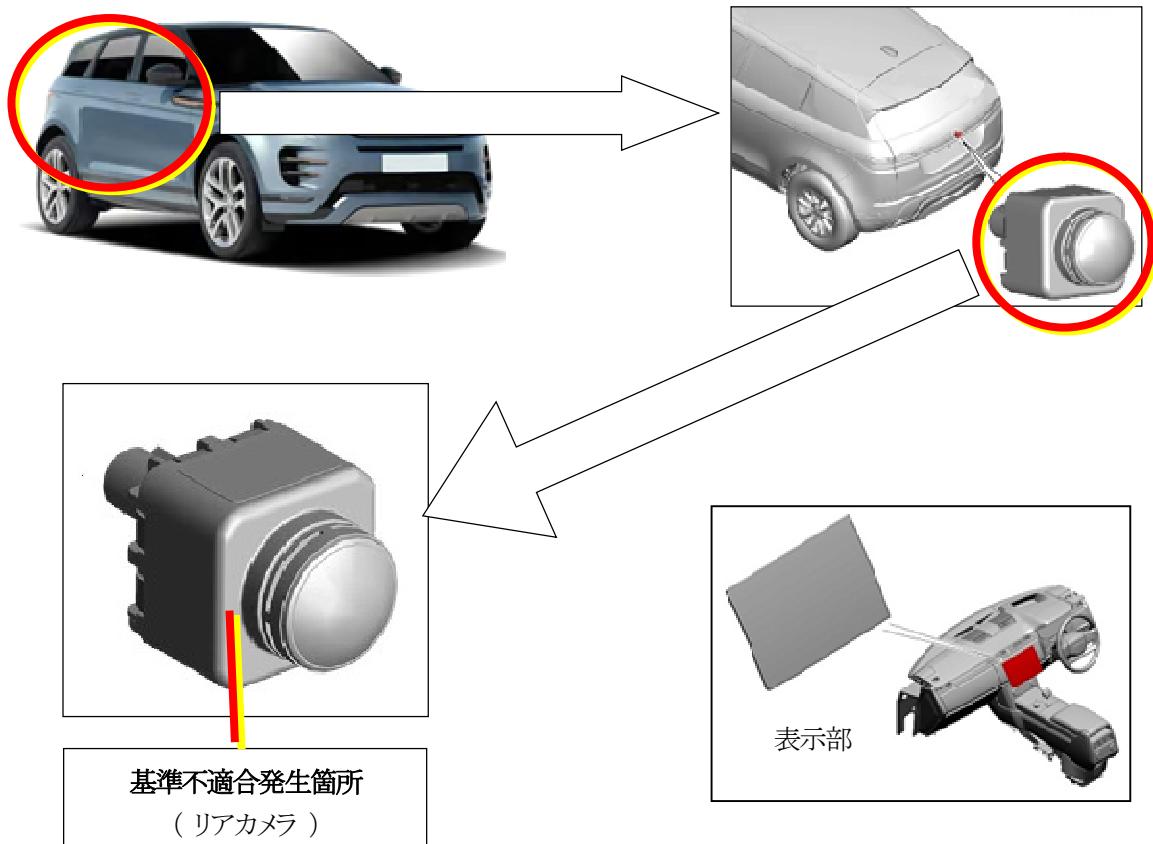

注： [] は、交換部品を示す。

基準不適合発生箇所

後方視界確認用のリアカメラにおいて、防水機能の設計検討が不十分なため、洗車時に圧力のかかった水をリアカメラにかけると、カメラの内部に水が浸入することがある。

そのため、内部の電子基板で不具合が発生し、リアカメラが使用出来なくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、リアカメラを対策品に交換する。

識別：リアカメラ下部面に銀ペイントを塗布する。