


## 改善箇所説明図

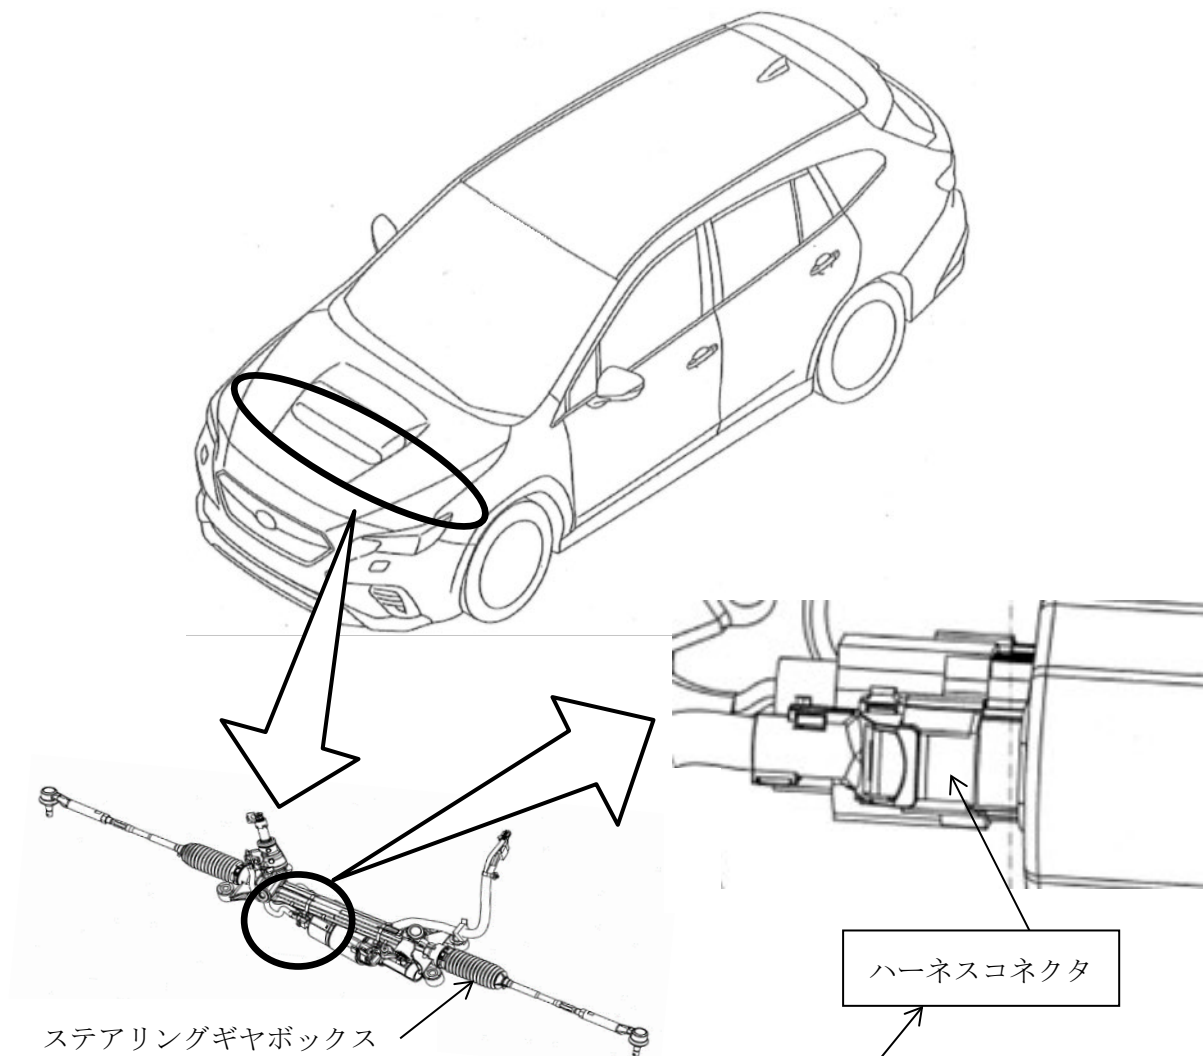

### 基準不適合発生箇所

電動パワーステアリングにおいて、ハーネスコネクタの組付け作業が不適切であったため、正しく嵌合されていないものがある。そのため、走行振動等によりコネクタがはずれると警告灯が点灯するとともにステアリングの操作力が増大するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、コネクタが正しく嵌合されているか点検する。正しく嵌合されていない車両はステアリングギヤボックスを新品に交換する。

注:   は該当部品を示す。

識別: 打刻車台番号の末尾『右』に黄色ペイントを塗布する。