


## 改善箇所説明図

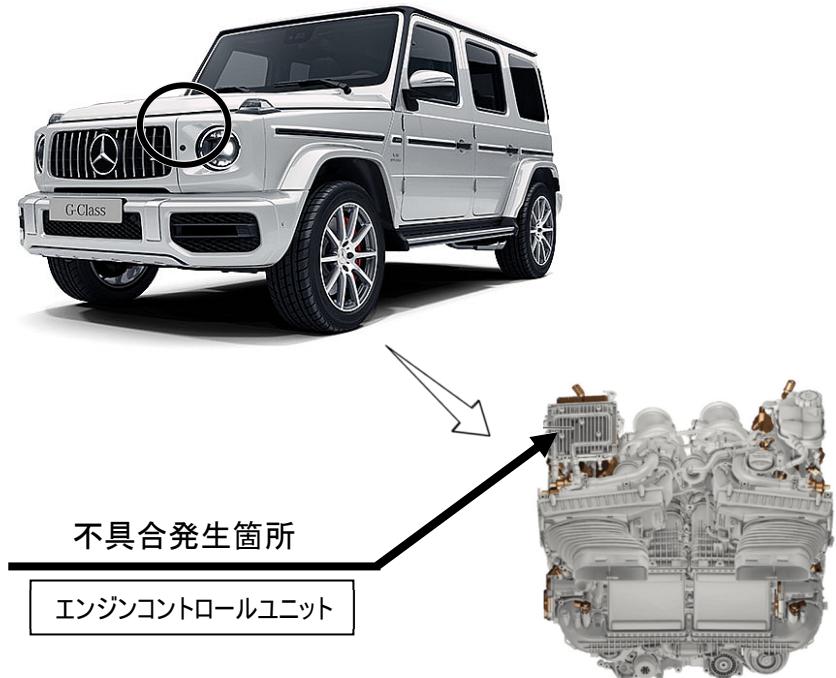

注: [ ] は、制御プログラムを書き換える部位を示す。

エンジンコントロールユニットにおいて、制御プログラムが不適切なため、触媒を加熱して暖気するモードで失火することがある。そのため、エンジン警告灯(MIL)が点灯し、対象気筒の燃料噴射が停止することでエンジン振動が増加し、最悪の場合、排出ガス値が規制値を超えるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、エンジンコントロールユニットの制御プログラムを対策された制御プログラムに書き換える。

識別：車台番号の付近に黄色の識別ペイントを塗布する